



Fibo-Trespo

Veggpanel med Aqualock. Montering med standard og to-delt innvendig hjørneprofil.



I våtsone MÅ alle profiler, kuttflater, skjøter og dryppnese rengjøres og dryppnese rengjøres og påføres fugemasse. Fibo-Wipes benyttes kun mot laminatoverflate.


SOM FUGEMASSE ANBEFALES FIBO-SEAL. DENNE ER GODKJENT AV NBI OG I HENHOLD TIL ETAG 022.




Panelene monteres på eksisterende vegg eller på avrettet bindingsverk med senteravstand 600 mm og horisontale spikerslag med 800 mm senteravstand. **NB!** Ved feste av tungting som f.eks. servant, **må** det være ekstra spikerslag. **NB!** Akklimatisering! Panelene **MÅ** ligge i romtemperatur i 3 dager før de tas i bruk (lenger om de har stått på kaldt lager).



Ved ønske/behov for heldekkende vegg bak panel skal det benyttes min. 12-15mm x-finer eller 18mm rupanel. Heldekkende vegg er også en ideell løsning for montering av effektpanel b30cm.

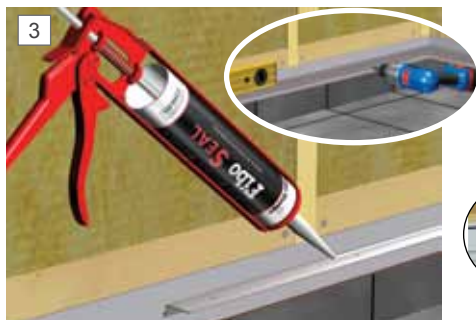


Monter sokkelprofil ca 60-80mm fra gulvet, legg fugemasse nederst på baksiden av profilen, og skru den fast på veggen. Se også pkt 18. Gjelder både montering m/standard og 2-delt innv. hjørneprofil. Bruk vater / laser for at profilen skal være i vater.

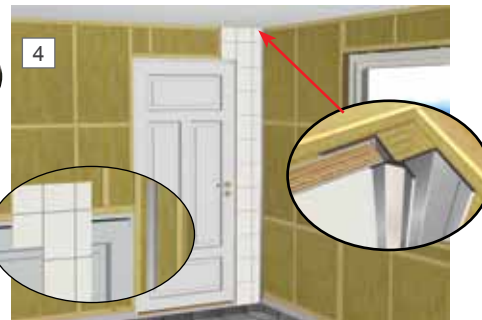

Start monteringen som vist på tegning. Lengdejustering av panelene foretas mot tak. Hjørneprofilen settes på panelet, deretter svinges panel og hjørneprofil på plass i hjørnet. **NB!** Panelene erstatter diffusjonstett folie på yttervegg.



Panelene festes i lodd øverst. La det være minimum 5 mm avstand opp til taket. Den innvendige hjørneprofilen festes til stenderen i ferdig borrede og forsenkede hull.

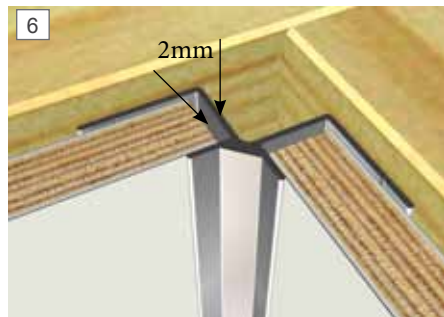

Pass på at neste panel er i lodd og tilpasses neste stender. Beregn ca. 2 mm ekspansjon i innvendig hjørnelist. I våtsone



Det siste panelet falses i den ene siden slik at skjøten blir pen og festes med stifter som skjules av tak- og dørlister.


GODKJENNINGER:




Godkendelse IK 7.32/1462

Udstedt: 2007.08.27
Gyldig til 2017.07.01

Montering med 2-delt innvendig hjørneprofil:

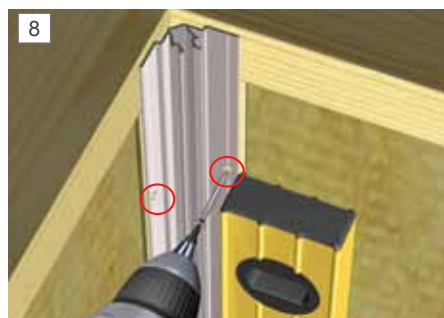

All montering må foregå fra venstre mot høyre. Innerdel list skrues i begge underfalsler. For montering av sokkellist se pkt. 2

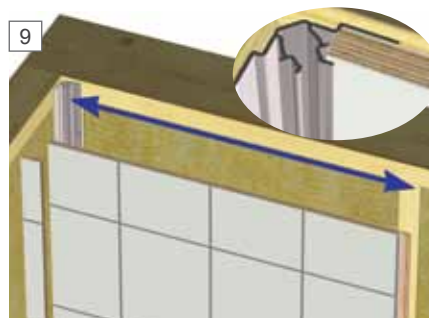

Ta mål oppe og nede på første panel. (husk å måle inn i profilen og til første stender). Kutt panelet og testmonter uten fugemasse. **NB!** Panelet **MÅ** være i lodd/vater. Rengjør kuttflater, fugekant og under dryppnese.




Påfør godkjent fugemasse på kuttflatene som vist på tegning. Dra ut fugemassen med fugekloss.




Fibo-Trespo

Veggpanel med Aqualock

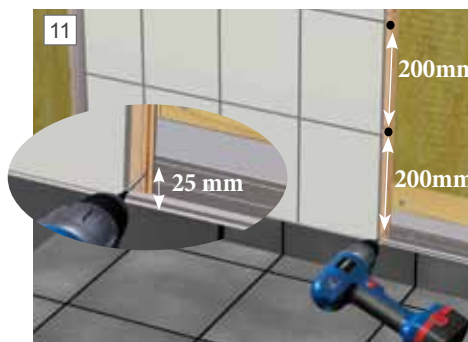

11 Panelet skrues fast til stender som vist på tegning.

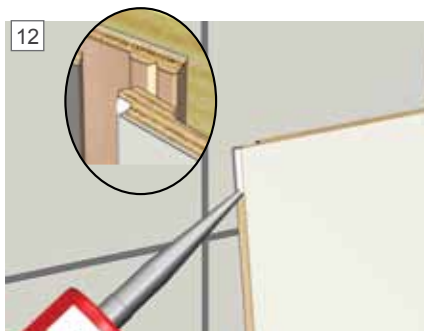


12 Rengjør fugekant og påfør fugemasse på fugekant og kuttflate før den klikkes på plass.



13 NB det skal være så mye fugemasse i skjøten at fugemassen tyter ut i hele skjøtens lengde.


1. Fibo Clean sprayer på overskytende fugemasse.
2. Fjernes med Fibo Fug.
3. Synlig fugemasse tørkes bort med Fibo Wipes.

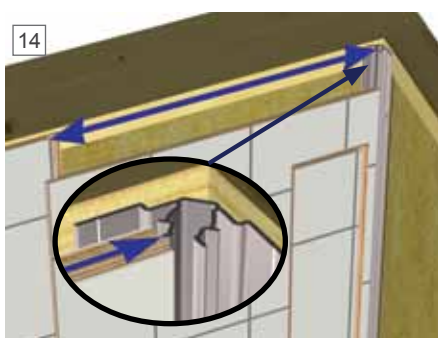


14 Ta nøyaktige mål, som vist på tegning, men trekk av 1-2mm. Testmonter uten fugemasse.




15 Sving deretter inn panelet ved å klikke det på plass.

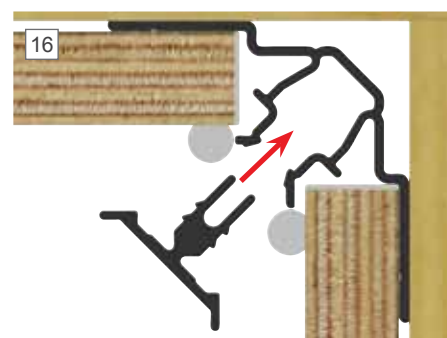

16 Er det åpning mellom panelkant og innerdel profil fylles også den med fugemasse. Legg på en ca 5mm tykk masse Fibo Seal fra bunn til topp på platene på begge sider ca 4-5mm ut fra hjørnet. Dekkprofil entres fra bunnen av panelet og skyves inn i innerprofilen. Bruk evt. en slagkloss. (slå forsiktig).

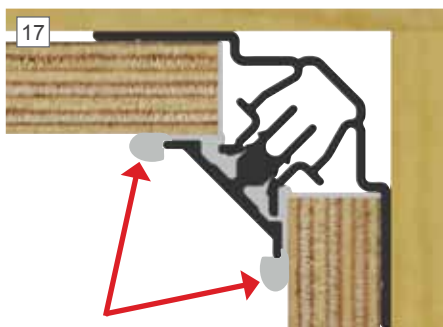


17 Fugemassen skal tyte ut i hele profilets lengde. Overskytende fugemasse rengjøres med Fibo Clean og fugekloss.

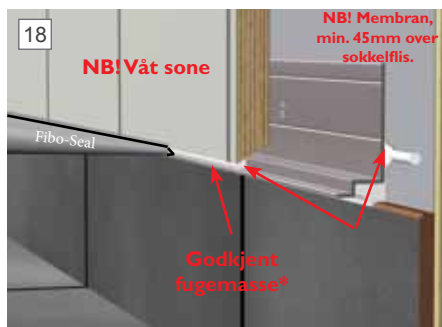

18 For å få godkjenning i henhold til Våtromsnormen skal det alltid benyttes **Godkjent fugemasse®**. Fugemasse påføres som på tegning.



19 For rørgjennomføringer, bor ut hull som er 5mm større i diameter enn røret. Kuttflater rengjøres. Benytt godkjente rørgjennomføringer så som f.eks. Uponor M6 eller Sanipex.

 001/FT-CPR-2013 I071-CPD-1049
Fibo-Trespo AS, N4580 Lyngdal Norway 04
EN 13986 EN636-2 EN 335-3 class 2 EI D-sl.d0 EN B501-I

SOM FUGEMASSE ANBEFALES FIBO-SEAL. DENNE ER GODKJENT AV NBI OG I HENHOLD TIL ETAG 022.

**ANDRE GODKJENTE FUGEMASSER:
SE FIBO-TRESPO.NO**