






GB	Rotary Hammer	INSTRUCTION MANUAL
S	Borrhammare	BRUKSANVISNING
N	Borhammer	BRUKSANVISNING
FIN	Poravasara	KÄYTTÖOHJE
LV	Perforators	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Rotacinis plaktukas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE	Puurvasar	KASUTUSJUHEND
RUS	Перфоратор	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HR3200C
HR3210C
HR3210FCT**

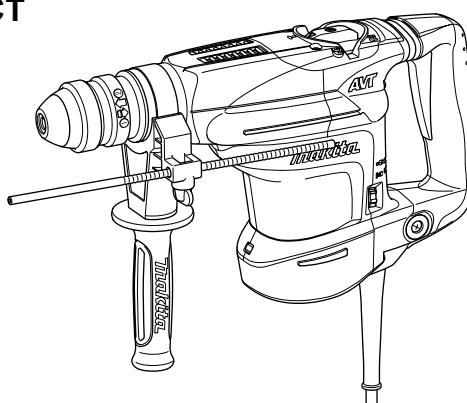


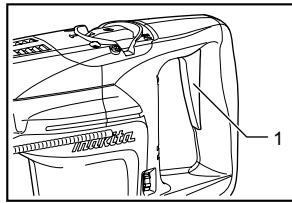


008537

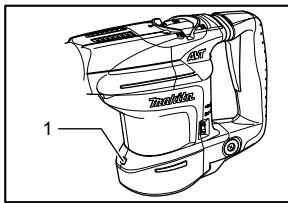


008549

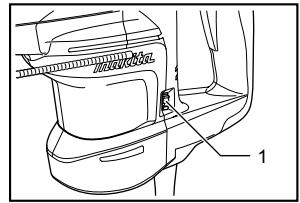


008538

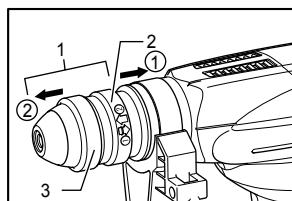


008608

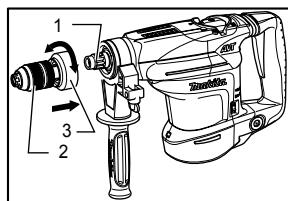


008552

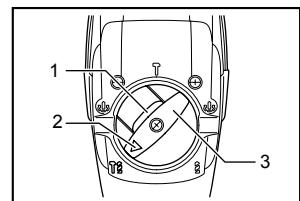


008540

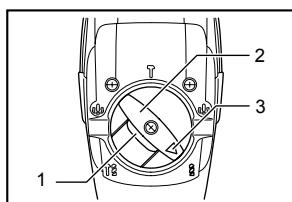


008600

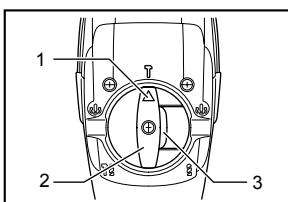


008539

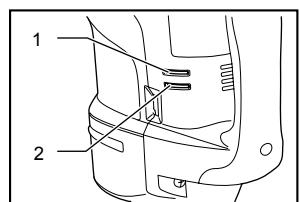


008541

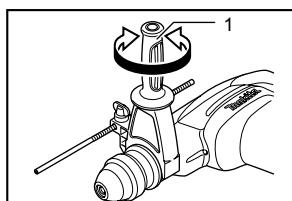


008542

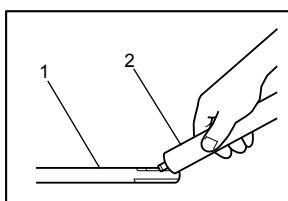


003150

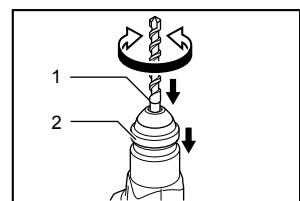


008543

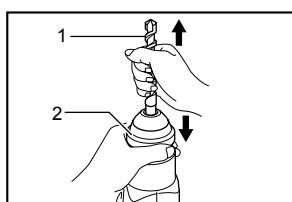


008544

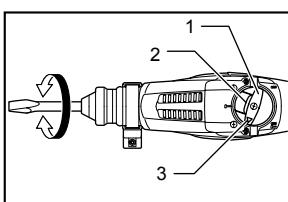

008545

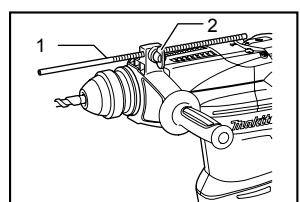


008546

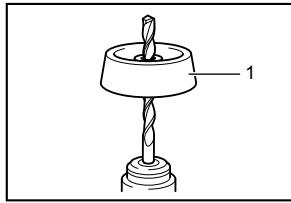


16

001300

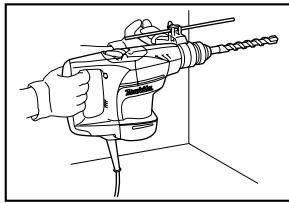


17

008547

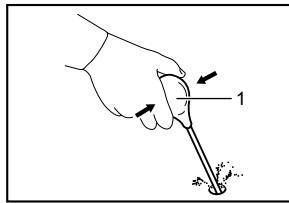


18

002449

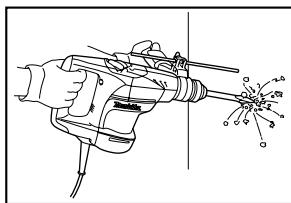


19

008548

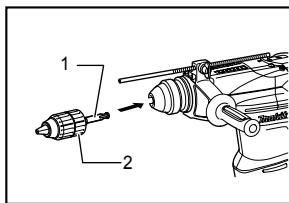


20

008551

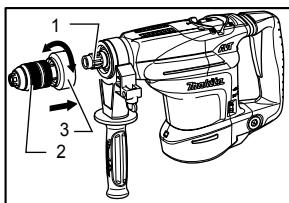


21

008552

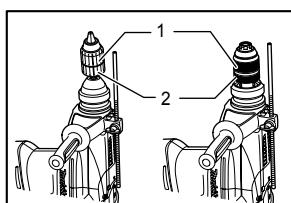


22

008553

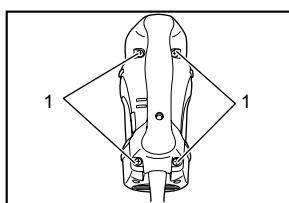


23

008601

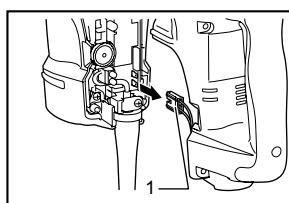


24

008607

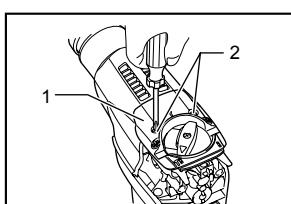


25

008602

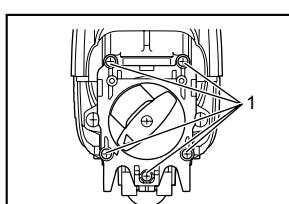


26

008603

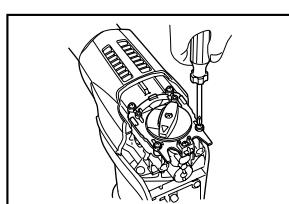


27

008604

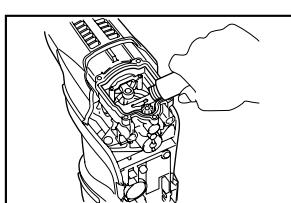

28

008605

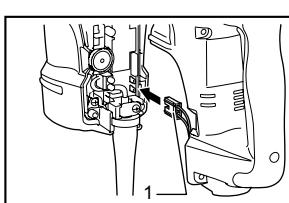

29

008606

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Switch trigger	8-2. Change lever	16-1. Dust cup
2-1. Lamp	8-3. Lock button	18-1. Blow-out bulb
3-1. Adjusting dial	9-1. Power-ON indicator lamp (green)	20-1. Chuck adapter
4-1. Quick change chuck for SDS-plus	9-2. Service indicator lamp (red)	20-2. Keyless drill chuck
4-2. Change cover	10-1. Side grip	21-1. Spindle
4-3. Chuck cover	11-1. Bit shank	21-2. Quick change drill chuck
5-1. Spindle	11-2. Bit grease	21-3. Change cover
5-2. Quick change drill chuck	12-1. Bit	22-1. Sleeve
5-3. Change cover	12-2. Chuck cover	22-2. Ring
6-1. Lock button	13-1. Bit	23-1. Screws
6-2. Pointer	13-2. Chuck cover	24-1. Connector
6-3. Change lever	14-1. Change lever	25-1. Crank cap cover
7-1. Lock button	14-2. Lock button	25-2. Screws
7-2. Change lever	14-3. Pointer	26-1. Screws
7-3. Pointer	15-1. Depth gauge	29-1. Connector
8-1. Pointer	15-2. Clamp screw	

SPECIFICATIONS

Model		HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Capacities	Concrete	Tungsten-carbide tipped bit	32 mm	
		Core bit	90 mm	
		Steel	13 mm	
		Wood	32 mm	
No load speed (min ⁻¹)		315 - 630		
Blows per minute		1,650 - 3,300		
Overall length		398 mm	424 mm	
Net weight		4.8 kg	5.2 kg	5.4 kg
Safety class		II / II		

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use

The tool is intended for hammer drilling in brick, concrete and stone as well as for chiselling work.

ENE044-1

ENF002-1

Model HR3210FCT

Sound pressure level (L_{pA}) : 88 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 99 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG900-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Model HR3200C

Work mode : hammer drilling into concrete

Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 18.0 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiseling

Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 12.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

ENG905-1

Model HR3200C,HR3210C

Sound pressure level (L_{pA}) : 89 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 100 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Work mode: drilling into metal
Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR3210C

Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 10.0 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiseling
Vibration emission ($a_{h,Cheq}$) : 7.5 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR3210FCT

Work mode : hammer drilling into concrete
Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 10.0 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiseling
Vibration emission ($a_{h,Cheq}$) : 8.0 m/s²
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠️WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-14

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Rotary Hammer

Model No./ Type: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
are of series production and

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

And are manufactured in accordance with the following standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009

000230


Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

General Power Tool Safety Warnings

⚠️ **WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB007-7

ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

- Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
- Be sure the bit is secured in place before operation.**
- Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident.**

- Check tightness of screws carefully before operation.**
7. In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.
 8. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
 9. Hold the tool firmly with both hands.
 10. Keep hands away from moving parts.
 11. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
 12. Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.
 13. Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.
 14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠️WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠️CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

Fig.1

⚠️CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

Lighting up the lamps

For Model HR3210FCT

Fig.2

⚠️CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

To turn on the lamp, pull the trigger. Release the trigger to turn it off.

NOTE:

- Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

Speed change

Fig.3

The revolutions and blows per minute can be adjusted just by turning the adjusting dial. The dial is marked 1 (lowest speed) to 5 (full speed).

Refer to the table below for the relationship between the number settings on the adjusting dial and the revolutions/blows per minute.

Number on adjusting dial	Revolutions per minute	Blows per minute
5	630	3,300
4	590	3,100
3	480	2,500
2	370	1,900
1	315	1,650

008550

⚠️CAUTION:

- If the tool is operated continuously at low speeds for a long time, the motor will get overloaded, resulting in tool malfunction.
- The speed adjusting dial can be turned only as far as 5 and back to 1. Do not force it past 5 or 1, or the speed adjusting function may no longer work.

Changing the quick change chuck for SDS-plus

For Model HR3210FCT

The quick change chuck for SDS-plus can be easily exchanged for the quick change drill chuck.

Removing the quick change chuck for SDS-plus

Fig.4

⚠️CAUTION:

- Before removing the quick change chuck for SDS-plus always remove the bit.

Hold the change cover with the thumb and the middle finger and pull it in the direction arrow 1. With the change cover pulled in that direction, hold the chuck cover with the index finger. While holding the chuck cover so, pull out the quick change chuck for SDS-plus in the direction of arrow 2 at a stroke.

Attaching the quick change drill chuck

Fig.5

Grasp the change cover and place the quick change drill chuck on the spindle of the tool.

Make sure that the quick change drill chuck is secured by trying to pull it several times.

Selecting the action mode

Rotation with hammering

Fig.6

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only

Fig.7

For drilling in wood, metal or plastic materials, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only

Fig.8

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

CAUTION:

- Do not rotate the change lever when the tool is running under load. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the change lever is always positively located in one of the three action mode positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.

Indicator lamp

Fig.9

The green power-ON indicator lamp lights up when the tool is plugged. If the indicator lamp does not light up, the mains cord or the controller may be defective. The indicator lamp is lit but the tool does not start even if the tool is switched on, the carbon brushes may be worn out, or the controller, the motor or the ON/OFF switch may be defective.

The red service indicator lamp lights up when the carbon brushes are nearly worn out to indicate that the tool needs servicing. After approx. 8 hours of use, the motor will automatically be shut off.

ASSEMBLY

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side grip

Fig.10

CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety when drilling in concrete, masonry, etc.

The side grip swings around to either side, allowing easy handling of the tool in any position. Loosen the side grip by turning it counterclockwise, swing it to the desired position and then tighten it by turning clockwise.

Installing or removing the bit

Fig.11

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

Fig.12

If the bit cannot be pushed in, remove the bit. Pull the chuck cover down a couple of times. Then insert the bit again. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out.

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Fig.13

Bit angle (when chipping, scaling or demolishing)

Fig.14

The bit can be secured at 24 different angles. To change the bit angle, depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Turn the bit to the desired angle.

Depress the lock button and rotate the change lever so that the pointer points to the  symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Depth gauge

Fig.15

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth. Loosen the clamp screw and adjust the depth gauge to the desired depth. After adjusting, tighten the clamp screw firmly.

NOTE:

- The depth gauge cannot be used at the position where the depth gauge strikes against the gear housing/motor housing.

Dust cup

Fig.16

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the figure. The size of bits which the dust cup can be attached to is as follows.

	Bit diameter
Dust cup 5	6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9	12 mm - 16 mm

006406

OPERATION

⚠ CAUTION:

- Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations.

Hammer drilling operation

Fig.17

Set the change lever to the  symbol.

Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

⚠ CAUTION:

- When the bit begins to break through concrete or if the bit strikes reinforcing rods embedded in concrete, the tool may react dangerously. Maintain good balance and safe footing while holding the tool firmly with both hands to prevent dangerous reaction.

Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.18

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition

Fig.19

Set the change lever to the  symbol.

Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal

Fig.20

Fig.21

Fig.22

For Model HR3200C,HR3210C

Use the optional drill chuck assembly. When installing it, refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.

Set the change lever so that the pointer points to the  symbol.

For Model HR3210FCT

Use the quick change drill chuck as standard equipment. When installing it, refer to "changing the quick change chuck for SDS-plus" described on the previous page.

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve counterclockwise.

Set the change lever to the  symbol.

You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 32 mm diameter in wood.

⚠ CAUTION:

- Never use "rotation with hammering" when the quick change drill chuck is installed on the tool. The quick change drill chuck may be damaged.
- Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. In fact, this excessive pressure will only serve to damage the tip of your bit, decrease the tool performance and shorten the service life of the tool.
- There is a tremendous twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool firmly and exert care when the bit begins to break through the workpiece.
- Always secure small workpieces in a vise or similar hold-down device.

Diamond core drilling

When performing diamond core drilling operations, always set the change lever to the  position to use "rotation only" action.

⚠ CAUTION:

- If performing diamond core drilling operations using "rotation with hammering" action, the diamond core bit may be damaged.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Lubrication

⚠ CAUTION:

- This servicing should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers only.

This tool requires no hourly or daily lubrication because it has a grease-packed lubrication system. Lubricate the tool every time the carbon brushes are replaced.

Run the tool for several minutes to warm it up. Switch off and unplug the tool.

Fig.23

Loosen the four screws and remove the handle. Note that the top screws are different from other screws.

Fig.24

Disconnect the connector by pulling them.

Fig.25

Loosen the two screws on crank cap cover and remove the crank cap cover.

Fig.26

Align the change lever with the symbol Δ , loosen the five screws and then remove the crank cap.

Fig.27**⚠ CAUTION:**

- Always remove the crank cap only after aligning the change lever with the symbol Δ . Never remove it forcibly without aligning the change lever with the symbol Δ . Failure to do so does not allow reassembling.

Fig.28

Rest the tool on the table with the bit end pointing upwards. This will allow the old grease to collect inside the crank housing.

Wipe out the old grease inside and replace with a fresh grease (30 g). Use only Makita genuine hammer grease (optional accessory). Filling with more than the specified amount of grease (approx. 30 g) can cause faulty hammering action or tool failure. Fill only with the specified amount of grease.

⚠ CAUTION:

- Be careful not to damage the connector or lead wires especially when wiping out the old grease.

To reassemble the tool, follow the disassembling procedure in reverse.

⚠ CAUTION:

- Do not tighten the crank cap excessively. It is made of resin and is subject to breakage.

Fig.29

Connect the connector firmly and then reinstall the handle.

⚠ CAUTION:

- Be careful not to damage the connector or lead wires especially when installing the handle.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Plus Carbide-tipped bits
- Bull point
- Core bit
- Cold chisel
- Diamond core bit
- Hammer grease
- Scaling chisel
- Grooving chisel
- Drill chuck assembly
- Drill chuck S13
- Chuck adapter
- Chuck key S13
- Bit grease
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Dust cup
- Safety goggles
- Plastic carrying case

Förklaring till översiktsbilderna

1-1. Avtryckare	8-2. Funktionsväljare	16-1. Dammupsamlare
2-1. Lampa	8-3. Låsknapp	18-1. Gummituta
3-1. Justeringsratt	9-1. Indikatorlampa ström PÅ (grön)	20-1. Chuckadapter
4-1. Snabbchuck för SDS-plus	9-2. Indikatorlampa service (röd)	20-2. Borrchuck utan nyckel
4-2. Fästhölje	10-1. Sidohandtag	21-1. Spindel
4-3. Chuckskydd	11-1. Borrskaff	21-2. Snabbchuck
5-1. Spindel	11-2. Smörjfett för borr	21-3. Fästhölje
5-2. Snabbchuck	12-1. Bits	22-1. Hylsa
5-3. Fästhölje	12-2. Chuckskydd	22-2. Ring
6-1. Låsknapp	13-1. Bits	23-1. Skruvar
6-2. Pil	13-2. Chuckskydd	24-1. Kontakt
6-3. Funktionsväljare	14-1. Funktionsväljare	25-1. Vevhuslock
7-1. Låsknapp	14-2. Låsknapp	25-2. Skruvar
7-2. Funktionsväljare	14-3. Pil	26-1. Skruvar
7-3. Pil	15-1. Djupmätare	29-1. Kontakt
8-1. Pil	15-2. Låsskruv	

SPECIFIKATIONER

		Modell	HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Kapacitet	Cement	Bits med topp av tungstenskarbid		32 mm	
		Borrkrona		90 mm	
		Stål		13 mm	
		Trä		32 mm	
Obelastat varvtal (min ⁻¹)			315 - 630		
Slag per minut			1 650 - 3 300		
Längd			398 mm	424 mm	
Vikt			4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Säkerhetsklass			II	II	

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

Användningsområde

Verktyget är avsett för slagborrning i tegel, betong och sten, men även för bearbetningsarbeten.

ENF002-1

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till nät med spänning som anges på typläten och med enfasig växelström. Den är dubbelsolerad i enlighet med europeisk standard och får därför också anslutas till ojordade vägguttag.

ENG905-1

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

Modell HR3200C,HR3210CLjudtrycksnivå (L_{pA}): 89 dB(A)Ljudtrycksnivå (L_{WA}): 100 dB(A)

Mättolerans (K) : 3 dB(A)

Modell HR3210FCTLjudtrycksnivå (L_{pA}): 88 dB(A)Ljudtrycksnivå (L_{WA}): 99 dB(A)

Mättolerans (K) : 3 dB(A)

Använd hörselskydd

ENG900-1

Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN60745:

Modell HR3200C

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision (a_{h,HD}): 18,0 m/s²Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: mejsling

Vibrationsemision (a_{h,CHeq}): 12,5 m/s²Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borrhning i metall
Vibrationsemission ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² eller mindre
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR3210C

Arbetsläge: slagborrning i betong
Vibrationsemission ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: mejsling
Vibrationsemission ($a_{h,ChEq}$): 7,5 m/s²
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borrhning i metall
Vibrationsemission ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² eller mindre
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR3210FCT

Arbetsläge: slagborrning i betong
Vibrationsemission ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: mejsling
Vibrationsemission ($a_{h,ChEq}$): 8,0 m/s²
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borrhning i metall
Vibrationsemission ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² eller mindre
Mättolerans (K): 1,5 m/s²

- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.
- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠WARNING!

- Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.
- Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstånd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

Gäller endast Europa

ENH101-14

EU-konformitetsdeklaration

Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare deklarerar att följande Makita-maskin(er):

Maskinbeteckning:
Borrhmare

Modellnr./ Typ: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
är för serieproduktion och

Följer följande EU-direktiv:

2006/42/EC

Och är tillverkade enligt följande standarder eller standardiseringssokument:

EN60745

Den tekniska dokumentationen förs av vår auktoriserade representant i Europa som är:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

⚠ VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtidens referens.

GEB007-7

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BORRHAMMARE

- Använd hörselskydd. Kraftigt buller kan orsaka hörselskador.
- Använd extrahandtag, om det levereras med maskinen. Att tappa kontrollen över maskinen kan leda till personskador.
- Håll maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att skärverktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel eller sin egen kabel. Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
- Använd en hård hjälm (skyddshjälm), skyddsglasögon och/eller ansiktsskydd. Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon. Du bör också bär ett dammskydd och tjockt fodrade handskar.
- Se till att borret sitter säkert innan maskinen används.

6. Under normal användning vibrerar maskinen. Skruvorna kan lätt lossna, vilket kan orsaka maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera att skruvorna är åtdragna innan maskinen används.
7. I kall väderlek eller när verktyget inte används under en längre tid, bör du värma upp verktyget genom att använda det utan belastning. På detta sätt tinar insmörjningen upp. Utan uppvärmning blir det svårt att använda hammaren.
8. Se till att du hela tiden har ett säkert fotfäste. Se till att ingen står under dig när maskinen används på hög höjd.
9. Håll maskinen stadigt med båda händerna.
10. Håll händerna borta från rörliga delar.
11. Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.
12. Rikta inte maskinen mot någon när den används. Borret kan flyga ut och skada någon allvarligt.
13. Rör inte vid borret eller närliggande delar efter användning, eftersom de kan vara extremt varma och orsaka brännskador.
14. Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠WARNING!

GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. **OVARSAM** hantering eller underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

FUNKTIONSBEKRIVNING

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Avtryckarens funktion

Fig.1

⚠FÖRSIKTIGT!

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp avtryckaren för att stoppa maskinen.

Tända lamporna För modell HR3210FCT

Fig.2

⚠FÖRSIKTIGT!

- Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan. Tryck in avtryckaren för att tända lampan. Släpp avtryckaren för att släcka den.

OBS!

- Använd en torr trasa för att torka bort smuts från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare.

Hastighetsändring

Fig.3

Varvtal och antal slag per minut kan justeras genom att vrida inställningsratten. Ratten är markerad med 1 (lägsta hastighet) till 5 (full hastighet).

Se nedanstående tabellen för sambandet mellan sifferinställning på inställningsratten och varvtal/slag per minut.

Siffra på justeringsratt	Var per minut	Slag per minut
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

⚠FÖRSIKTIGT!

- Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet under en lång period, blir motorn överbelastad och maskinen fungerar dåligt.
- Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas till 5 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 5 eller 1 eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur funktion.

Byte av snabbchuck för SDS-Plus

För modell HR3210FCT

Snabbchucken för SDS-Plus kan lätt bytas ut mot snabbchucken för borr.

Demontering av snabbchuck för SDS-Plus

Fig.4

⚠FÖRSIKTIGT!

- Ta alltid bort borret innan snabbchucken för SDS-Plus avlägsnas.

Håll fastkåpan med tummen och längifingret, och dra den sedan i pilens (1) riktning. Med fastkåpan i detta läge håll chuckskyddet med pekfingret. Medan chuckskydet hålls på detta sätt, dras snabbchucken för SDS-Plus ut i pilens (2) riktningen med ett drag.

Fastsättning av snabbchuck för borrh

Fig.5

Ta tag i fästkåpan och placera snabbchucken för borrh på maskinens spindel.
Kontrollera att snabbchucken för borrh sitter fast ordentligt genom att försöka dra ut den flera gånger.

Välja arbetsläge

Slagborrnning

Fig.6

Tryck in låsknappen och vrid funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  för borrhning i betong, murbruk osv. Använd ett borrh med hårdmetallspets.

Endast borrhning

Fig.7

Tryck in låsknappen och vrid funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  för borrhning i trä-, metall eller plastmaterial. Använd en spiralborr eller ett tråborr.

Endast slag

Fig.8

Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  , för huggmejslings-, spänmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Justera inte funktionsreglaget medan maskinen körs under belastning. Eftersom den då kan skadas.
- Se till att funktionsreglaget alltid står helt placerat i något av de tre funktionslägena, för att undvika en alltför snabb förslitning av funktionsmekanismen.

Momentbegränsare

Momentbegränsaren aktiveras när ett visst vridmoment uppnås. Motorn kopplas bort från borrskaftet. När detta inträffar, slutar borret att rotera.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Stäng genast av verktyget när momentbegränsaren aktiveras. Detta förhindrar onödigt slitage på maskinen.

Indikatorlampa

Fig.9

Den gröna indikatorlampan för ström tänds när maskinen ansluts till elnätet. Om indikatorlampa inte tänds, kan det vara fel på nätsladden eller så kan kontrollen vara trasig. Om indikatorlampen lyser men maskinen inte startar även om maskinen har slagits på, kan kolborstarna vara utslitna eller så kan kontrollen, motorn eller ON/OFF-knappen vara trasig.

Den röda indikatorlampan för service tänds när kolborstarna nästan är utslitna, för att indikera att maskinen behöver servas. Efter cirka 8 timmars användning kommer motorn automatiskt att slå av.

MONTERING

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstånd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Sidohandtag

Fig.10

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl vid borrhning i betong, murbruk etc.

Sidhandtaget går att svänga åt både hållen vilket gör det möjligt att hantera maskinen oavsett läge. Lossa sidhandtaget genom att vrida det moturs, sväng det till önskat läge och dra sedan åt genom att vrida det medurs.

Montering eller demontering av bits

Fig.11

Rengör borrskaftet och applicera smörjfett innan borret sätts i.

Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det fastnar.

Fig.12

Om borret inte kan tryckas in, tar du bort det. Dra ned chuckskyddet ett par gånger. Sätt sedan i borret igen, vrid och skjut in det tills det fastnar.

Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert på plats, genom att försöka dra ut det.

Ta ut borret genom att trycka ner chuckskyddet hela vägen och tryck ut borret.

Fig.13

Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling eller demolering)

Fig.14

Borret kan fästas i 24 olika vinklar. Tryck in låsknappen, när du ska ändra borrets vinkel, och vrid funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  . Ändra sedan borret till önskad vinkel.

Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen  . Kontrollera sedan att mejseln sitter säkert fast genom att vrida den något.

Djupmätare

Fig.15

Djupmätaren är ett bekvämt hjälpmedel för att borra flera hål med samma djup. Lossa på klämskruven och justera djupmätare till önskat djup. Fäst klämskruven ordentligt efter justeringen.

OBS!

- Djupmätaren kan inte användas i läget där den slår emot växelhuset/motorhuset.

Dammuppsamlare

Fig.16

Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm faller över maskinen och dig själv när du borrar över huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i figuren. Följande borrhöftar kan användas med dammuppsamlaren.

	Bitsdiameter
Dammuppsamlare 5	6 mm - 14,5 mm
Dammuppsamlare 9	12 mm - 16 mm

006406

ANVÄNDNING

⚠️FÖRSIKTIGT!

- Använd alltid sidohandtag (hjälphandtag) och håll verktyget stadigt med både sidohandtag och pistolhandtag under användning.

Slagborrning

Fig.17

Ställ in funktionsreglaget till symbolen .

Placer borret där hålet ska vara och tryck sedan in avtryckaren. Tryck inte hårt med maskinen. Lätt tryck ger bäst resultat. Håll maskinen i läge och hindra den från att glida iväg från hålet.

Tryck inte mer på maskinen även om hålet sätts igen av borrspän och andra partiklar. Kör istället maskinen på tomgång och ta sedan ur borret ur hålet bit för bit. Genom att upprepa detta flera gånger rensas hålet och normal borring kan återupptas.

⚠️FÖRSIKTIGT!

- När borret börjar bryta igenom betong, eller om borret slår emot armeringsjärn ingjutet i betong kan maskinen kasta eller agera farligt. Uppräthåll god balans, stå säker med fötterna och håll maskinen i ett stadigt grepp med båda händerna för att undvika farliga situationer.

Gummituta (tillbehör)

Fig.18

Efter borringen av hålet används gummitutan för att blåsa rent hålet.

Huggmejsling/gradmejsling/demolering

Fig.19

Ställ in funktionsreglaget till symbolen .

Håll maskinen stadigt med båda händerna. Starta maskinen och håll fast den så att den inte studsar omkring okontrollerat. Det är inte mer effektivt att trycka extremt hårt på maskinen.

Borrning i trä eller metall

Fig.20

Fig.21

Fig.22

För modell HR3200C, HR3210C

Använd den separata borrchucktillsatsen. För montering, se "Montering eller demontering av borrh" på föregående sida.

Ställ funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen .

För modell HR3210FCT

Använd snabbchucken för borrh som standardutrustning. För montering, se "utbyte av snabbchuck till SDS-Plus" på föregående sida.

Håll i ringen och vrid hylsan moturs för att öppna chucken. Skjut in borret i chucken så långt det går. Håll fast ringen ordentligt och vrid hylsan medurs för att dra åt chucken. När du ska ta bort borret håller du i ringen och vrider hylsan moturs.

Ställ in funktionsreglaget mot symbolen .

Du kan borra upp till 13 mm diameter i metall och upp till 32 mm diameter i trä.

⚠️FÖRSIKTIGT!

- Använd aldrig "slagborrning" när snabbchucken för borrh är monterad på verktyget. Snabbchucken för borrh kan då skadas.
- Borrningen går inte fortare för att du trycker hårdare på maskinen. Detta extra tryck skadar bara toppen på ditt borrh, sänker maskinens prestanda och förkortar maskinens livslängd.
- Det utvecklas ett kraftigt vridande moment på maskinen/borret vid hålgenomslaget. Håll ett stadigt tag i maskinen och var försiktig när borret börjar tränga igenom arbetsstycket.
- Fäst alltid små arbetsstycken i ett städ eller liknande infästningsenhet.

Borrning med diamantkrona

Ställ alltid funktionsreglaget till läget  för att använda funktionen "endast borning", när borring med diamantkrona skall genomföras.

⚠️FÖRSIKTIGT!

- Om borrning med diamantkrona genomförs i funktionsläget "slagborrning", kan borret med diamantkrona skadas.

UNDERHÅLL

⚠️FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå

Smörjning

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Denna service skall endast utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter.

Denna maskin kräver ingen daglig smörjning eftersom den har ett smörsystem. Smörj maskinen varje gång kolborstarna byts ut.

Låt maskinen vara igång flera minuter för att värma upp det. Stäng först av maskinen och dra ur nätkabeln.

Fig.23

Lossa de fyra skruvorna och ta bort handtaget. Observera att skruvorna på toppen är annorlunda än de andra skruvorna.

Fig.24

Ta bort kontakten genom att dra ut den.

Fig.25

Lossa de två skruvorna på skyddet för vevhuslocket och ta sedan bort skyddet.

Fig.26

Rikta in funktionsreglaget så att det pekar mot symbolen Δ , lossa på de fem skruvorna och ta sedan bort vevhuslocket.

Fig.27

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Ta endast bort vevhuslocket efter det att funktionsreglaget har riktats in mot symbolen Δ . Försök aldrig ta bort det genom att forcerar, utan rikta först in funktionsreglaget på symbolen Δ . Underlätande att göra så tillåter inte återmontering.

Fig.28

Låt maskinen ligga på bordet med borrspetsen pekande uppåt. På detta sätt samlas den gamla smörjoljan inuti vevhuset.

Torka bort den gamla smörjoljan invändigt och ersätt med ny smörjolja (30 g). Använd endast genuin smörjolja för hammare från Makita (valfritt tillbehör). Påfyllning med mer än angiven mängd smörjolja (cirka 30 g) kan orsaka felaktig slagfunktion eller fel på maskinen. Fyll endast på angiven mängd smörjolja.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Var försiktig så att kontakten och ledningarna inte skadas, speciellt när den gamla smörjoljan torkas ur.

Följ nedmonteringsproceduren i omvänd ordning för att montera verktyget på nytt.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Dra inte åt vevhuslocket för hårt. Den är gjord av harts och kan förstöras.

Fig.29

Anslut kontakten ordentligt och återmontera sedan handtaget.

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Var försiktig så att inte kontakten och ledningarna skadas, speciellt när handtaget monteras.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör reparationer, kontroll och utbyte av kolborstar samt allt annat underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

TILLBEHÖR

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- SDS-Plus borrhårdmetallspets
- Spetsmejsel
- Borrkrona
- Kallmejsel
- Borr med diamantkrona
- Smörjolja till hammare
- Gradmejsel
- Spårmejsel
- Borrrchucksats
- Borrchuck S13
- Chuckadapter
- Chucknyckel S13
- Smörjfett för borrhård
- Sidohandtag
- Djupmåtare
- Gummituta
- Dammuppsamlare
- Skyddsglasögon
- Förvaringsväska av plast

Oversiktsplassering

1-1. Startbryter	8-2. Endringsspak	15-2. Klemskrue
2-1. Lampe	8-3. Sperreknap	16-1. Støvkopp
3-1. Innstillingshjul	9-1. Indikatorlampe (grønn) for strøm ON (på)	18-1. Utblåsningsballong
4-1. Hurtigskiftkjoks for SDS-pluss	9-2. Seviceindikatorlampe (rød)	20-1. Kjoksalapter
4-2. Endre deksel	10-1. Støttehåndtak	20-2. Nøkkelfri borekjoks
4-3. Kjoksdeksel	11-1. Bitsskaff	21-1. Spindel
5-1. Spindel	11-2. Bitsfett	21-2. Hurtigskiftsborekjoks
5-2. Hurtigskiftsborekjoks	12-1. Bits	21-3. Endre deksel
5-3. Endre deksel	12-2. Kjoksdeksel	22-1. Mansjett
6-1. Sperreknap	13-1. Bits	22-2. Ring
6-2. Pil	13-2. Kjoksdeksel	23-1. Skruer
6-3. Endringsspak	14-1. Endringsspak	24-1. Kontakt
7-1. Sperreknap	14-2. Sperreknap	25-1. Sveivhetteudeksel
7-2. Endringsspak	14-3. Pil	25-2. Skruer
7-3. Pil	15-1. Dybdemåler	26-1. Skruer
8-1. Pil		29-1. Kontakt

TEKNISKE DATA

Modell		HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Kapasitet	Betong	Bits med wolframkarbidspiss	32 mm	
		Kjernebor	90 mm	
		Stål	13 mm	
		Tre	32 mm	
Ubelastet turtall (min ⁻¹)			315 - 630	
Slag per minutt			1 650 - 3 300	
Total lengde		398 mm		424 mm
Nettovekt		4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Sikkerhetsklasse			II/II	

• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.

• Tekniske data kan variere fra land til land.

• Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

ENE044-1

Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for å slagbore i murstein, betong og stein samt meiselarbeid.

ENF002-1

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskillet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Det er dobbelt verneisolert i samsvar med europeiske standarder, og kan derfor også brukes i kontakter uten jordledning.

ENG905-1

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Modell HR3200C,HR3210C

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 89 dB(A)
Lydefeffektnivå (L_{WA}) : 100 dB(A)
Usikkerhet (K) : 3 dB(A)

Modell HR3210FCT

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 88 dB(A)
Lydefeffektnivå (L_{WA}) : 99 dB(A)
Usikkerhet (K) : 3 dB(A)

Bruk hørselvern

ENG900-1

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Modell HR3200C

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Vibrasjonsverdier (a_{h,HD}) : 18,0 m/s²
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: meisling
Genererte vibrasjoner (a_{h,CHeg}) : 12,5 m/s²
Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall
Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR3210C

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Vibrasjonsverdier ($a_{h,HG}$): 10,0 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: meisling
Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 7,5 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall
Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR3210FCT

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong
Vibrasjonsverdier ($a_{h,HG}$): 10,0 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: meisling
Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 8,0 m/s²
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall
Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre
Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.
- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

⚠ ADVARSEL:

- De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.
- Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

Gjelder bare land i Europa

ENH101-14

EF-samsvarserklæring

Som ansvarlig produsent erklærer Makita Corporation at følgende Makita-maskin(er):

Maskinbetegnelse:

Borhammer

Modellnr./type: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT

er serieprodusert og
samsvarer med følgende europeiske direktiver:

2006/42/EC

og er produsert i samsvar med følgende standarder eller
standardiserte dokumenter:

EN60745

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos vår
autoriserte representant i Europa, som er:

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009

000230


Tomoyasu Kato

Direktør

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle
instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og
instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til
elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

**Oppbevar alle advarsler og instruksjoner
for senere bruk.**

GEB007-7

SIKKERHETSADVARSLER FOR SLAGBOR

1. **Bruk hørselsvern.**Høy lyd kan forårsake redusert
hørsel.
2. **Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med
maskinen.** Hvis maskinen kommer ut av kontroll,
kan det resultere i helseskader.
3. **Hold maskinen i det isolerte håndtaket når
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller maskinens egen ledning
under arbeidet.** Hvis skjæreverktøyet får kontakt
med strømførende ledninger, vil uisolerte
metalldeler av maskinen bli strømførende og
kunne gi brukeren elektrisk støt.
4. **Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske.**
Vanlige briller eller solbriller er IKKE
vernebriller. Det anbefales også på det
sterkeste å bruke støvmaske og kraftig
polstrede hanske.
5. **Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet
før du starter maskinen.**

- Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under vanlig bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan forårsake et maskinsammenbrudd eller en ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grundig at skruene ikke er løse.**
- I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved å la det gå en stund uten belastning. Dette vil myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke er skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig å bruke hammeren.**
- Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.**
- Hold maskinen fast med begge hender.**
- Hold hendene unna bevegelige deler.**
- Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.**
- Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og skade noen alvorlig.**
- Ikke berør boret eller meiselen eller deler i nærheten av boret eller meiselen umiddelbart etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan være ekstremt varme og kan gi brannskader.**
- Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠ ADVARSEL:

Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. **MISBRUK** av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠ FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Bryterfunksjon

Fig.1

⚠ FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den

slipper.

Trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe verktøyet.

Tenne lampene

For modell HR3210FCT

Fig.2

⚠ FORSIKTIG:

- Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden. Tenn lampen ved å trykke på startbryteren. Slå den av ved å slippe startbryteren.

MERK:

- Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken.

Turtallsendring

Fig.3

Dreninger og slag i minuttet kan justeres med justeringsskiven. Skiven er merket med 1 (laveste hastighet) til 5 (topphastighet).

I tabellen under kan du se forholdet mellom tallinnstillingene på juseringsskiven og slag i minuttet.

Tall på justeringsskive	Runder per minutt	Slag per minutt
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

⚠ FORSIKTIG:

- Hvis verktøyet brukes lenge og kontinuerlig ved lavt turtall, vil motoren bli overbelastet og slutte å virke som den skal.
- Turtallsinnstillingshjulet kan kun dreies til 5 og så tilbake til 1. Ikke prøv å dreie det forbi 5 eller 1, ellers kan det hende at turtallsinnstillingen slutter å virke.

Skifte hurtigskiftkjoksen til SDS-pluss

For modell HR3210FCT

Hurtigskiftkjoksen til SDS-pluss kan enkelt skiftes med hurtigskiftsborekjoksen.

Fjerne hurtigskiftkjoksen til SDS-pluss

Fig.4

⚠ FORSIKTIG:

- Før du fjerner hurtigkoblingskjoksen for SDS-plus, må du alltid fjerne bitset.

Hold endringsdekselet med tommelen og langfingeren og trekk det i retning av pil 1. Når endringsdekselet er trukket i den retningen, må du holde kjoksdekselet med pekefingeren. Når du holder kjoksdekselet på denne måten, må du trekke ut hurtigkoblingskjoksen for SDS-plus i retning av pil 2 med én bevegelse.

Montere hurtigskiftsborekjoksen

Fig.5

Grip endringsdekselet og plasser hurtigkoblingskjoksen på spindelen til maskinen.

Forviss deg om at hurtigkoblingskjoksen er festet godt, ved å trekke i den flere ganger.

Velge en funksjon

Slagborfunksjon

Fig.6

Når du skal bore i betong, mur osv., må du trykke inn sperrenknappen og dreie funksjonsvelgeren til pilen peker på -symbolet. Bruk et verktøy med wolframkarbidspsiss.

Bare rotasjon

Fig.7

Når du skal bore i tre, metall eller plastmaterialer, må du trykke inn sperrenknappen og stille funksjonsvelgeren så pilen peker mot -symbolet. Bruk et spiralbor eller trebor.

Bare slag

Fig.8

For meisling, pikking eller brekking, trykk inn sperrenknappen og drei funksjonsvelgeren slik at den peker på -symbolet. Bruk en spissmeisel, flatmeisel, bredmeisel osv.

⚠️FORSIKTIG:

- Ikke vri på funksjonsvelgeren mens verktøyet kjøres med belastning. Maskinen blir ødelagt.
- For å unngå hurtig slitasje av funksjonsvelgermekanismen, må du passe på at funksjonsvelgeren alltid er gått sikkert i en av de tre funksjonsstillingene.

Momentbegrenser

Momentbegrenseren aktiveres når et bestemt momentnivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra utgående aksel. Når dette skjer, vil boret slutte å rotere.

⚠️FORSIKTIG:

- Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du slå av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.

Indikatorlampe

Fig.9

Den grønne indikatorlampaen "Strøm PÅ" tennes når verktøyet er plugget inn. Hvis indikatorlampaen ikke tennes, kan det være feil på strømledningen eller kontrolleren. Hvis indikatorlampaen er tent, men maskinen ikke starter selv om den er skrudd på, kan kullbørstene være nedslitt, eller det kan være en defekt på kontrolleren, motoren eller ON/OFF-knappen.

Den røde serviceindikatorlampaen lyser når kullbørstene er nesten helt nedslitt for å vise at maskinen trenger service. Etter ca. 8 timers bruk, kobles motoren ut automatisk.

MONTERING

⚠️FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stoppselet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Støttehåndtak

Fig.10

⚠️FORSIKTIG:

- Bruk alltid støttehåndtaket som sikkerhet under boring i betong, mur, osv.

Støttehåndtaket kan svinges til begge sider, og gjør det enkelt å håndtere verktøyet i alle stillinger. Løsne støttehåndtaket ved å vri det mot klokken, sving det til ønsket posisjon og stram det ved å vri det med klokken.

Montere eller demontere bits

Fig.11

Rengjør meiselskaftet og påfør fett før du monterer meiselen.

Sett inn meiselen i verktøyet. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter.

Fig.12

Hvis meiselen ikke kan skyves inn, må du ta den ut igjen. Trekk ned kjoksdekselet et par ganger. Sett inn meiselen igjen. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter.

Etter montering må du alltid forvisse deg om at meiselen sitter godt ved å prøve å trekke den ut. Ta ut meiselen ved å trekke kjoksdekselet helt ned og dra ut meiselen.

Fig.13

Bitsvinkel (ved meisling, pikking eller brekking)

Fig.14

Verktøyet kan festes i 24 forskjellige vinkler. For å endre bitsvinkelen må du trykke inn sperrenknappen og dreie funksjonsvelgeren til den peker på -symbolet. Dre verktøyet til ønsket vinkel.

Trykk inn sperrenknappen og drei funksjonsvelgeren slik at den peker på -symbolet. Deretter må du dreie meiselen litt for å forvisse deg om at det sitter godt.

Dybdemåler

Fig.15

Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med samme dybde. Løsne klemskruen og juster dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må klemskruen strammes godt.

MERK:

- Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor måleren treffer girkuset.

Støvkopp

Fig.16

Bruk støvbholderen til å unngå støv på verktøyet og deg selv når du borer med verktøyet over hodet. Fest støvbholderen til boret, som vist på figuren. Støvkoppen kan festes til følgende borstørrelser:

	Bitsdiameter
Støvkopp 5	6 mm - 14,5 mm
Støvkopp 9	12 mm - 16 mm

006406

BRUK

⚠FORSIKTIG:

- Bruk alltid støttehåndtaket, og hold maskinen støtt med både støttehåndtak og hovedhåndtak når du bruker den.

Slagborfunksjon

Fig.17

Still funksjonsvelgeren inn på -symbolet.

Plasser boret der du vil bore hullet, og trykk så på startbryteren. Ikke bruk makt. Lett trykk gir de beste resultatene. Hold verktøyet i riktig posisjon og sørge for at det ikke blir bort fra hullet.

Ikke legg mer press på det når hullet fylles av biter eller partikler. I stedet må du la verktøyet gå på tomgang, og deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved å gjenta dette flere ganger, vil hullet rengjøres, og normal boring kan gjennopptas.

⚠FORSIKTIG:

- Idet boret er i ferd med å bryte igjennom betongen, eller hvis det treffer armeringsjern i betongen, kan det slå ut på en farlig måte. Sørg for å ha god balanse og stabil fotfeste mens du holder verktøyet i sikkert grep med begge hender for å forhindre farlige reaksjoner.

Utlåsningsballong (tilleggsutstyr)

Fig.18

Etter at du har boret et hull, må du bruke utlåsningsballongen til å fjerne støv fra hullet.

Meisling/avskalling/nedriving

Fig.19

Still funksjonsvelgeren på -symbolet.

Hold maskinen fast med begge hender. Slå på maskinen og legg lett trykk på det, slik at det ikke beveger seg ukontrollert. Å presse veldig hardt på verktøyet vil bare gjøre det mindre effektivt.

Boring i treverk eller metall

Fig.20

Fig.21

Fig.22

For modell HR3200C og HR3210C

Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du monterer den, må du slå opp under "Montere eller fjerne boret", som er beskrevet på forrige side.

Still funksjonsvelgeren slik at pilen peker på -symbolet.

For modell HR3210FCT

Bruke hurtigskiftsborekjoksen som standardutstyr. Når du monterer den, må du slå opp under "Skifte hurtigskiftskjoksen til SDS-plus", som er beskrevet på forrige side.

Hold ringen og skru hylsen mot klokken for å åpne kjevene på kjoksen. Sett boret så langt inn i kjoksen som mulig. Hold ringen godt fast og skru hylsen med klokken for å stramme kjoksen. For å fjerne boret må du holde ringen og vri hylsen mot klokken.

Still inn funksjonsvelgeren på -symbolet.

Du kan bore inntil 13 mm diameter i metall inntil 32 mm diameter i treverk.

⚠FORSIKTIG:

- Slagborfunksjonen må ikke brukes når hurtigkoblingskjoksen er montert på maskinen. Hurtigkoblingskjoksen kan bli skadet.
- Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. Overdriven bruk av kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge spissen av boret, redusere verktøyeffekten og forkorte verktøyets levetid.
- I gjennombruddssøyeblikket virker det en enorm vrikraft på verktøyet/bitset. Hold verktøyet i et fast grep, og vær forsiktig når boret begynner å bryte gjennom arbeidsstykket.
- Små arbeidsstykker må alltid festes med en skrustikker eller en liknende festeordning.

Diamantkjerneboring

Ved diamantkjerneboring, sett alltid funksjonsvelgeren til -stillingen for å bruke "bare rotasjon"-funksjonen.

⚠FORSIKTIG:

- Hvis du foretar diamantkjerneboring på "slagbor"-funksjonen, kan diamantkjerneboret bli skadet.

VEDLIKEHOLD

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering

eller sprekkdannelse.

Smøring

⚠FORSIKTIG:

- Denne servicen må bare gjøres av autoriserte Makita servicesentre.

Dette verktøyet trenger ikke å smøres hver time eller hver dag, fordi det har et smørefeltssystem. Smør verktøyet hver gang kullbørstene skiftes.

Kjør verktøyet i flere minutter før å varme det opp. Slå av maskinen og trekk ut støpselet.

Fig.23

Løsne de fire skruene og ta av håndtaket. Merk deg at de øverste skruene er annerledes enn de andre skruene.

Fig.24

Koble fra kontakten ved å dra den ut.

Fig.25

Løsne de to skruene på veivdekselet og fjern dekkplaten over veivdekselet.

Fig.26

Plasser funksjonsvelgeren overett med \triangle -symbolet, løsne de fem skruene og fjern veivdekselet.

Fig.27

⚠FORSIKTIG:

- Veivdekselet må alltid først fjernes etter at funksjonsvelgeren er plassert overett med \triangle -symbolet. Du må aldri fjerne det med makt uten å plassere funksjonsvelgeren overett med \triangle -symbolet. Hvis du unnlater å gjøre dette, vil du ikke kunne sette sammen maskinen igjen.

Fig.28

Sett maskinen på et bord med enden av verktøyet pekende oppover. På denne måten samles den gamle greasen inne i veivhuset.

Tørk ut det gamle fettet på innsiden og påfør nytt fett (30 g). Bruk bare originalt Makita hammerfett (valgfritt tilbehør). Hvis du fyller på mer enn anbefalt mengde (ca. 30 g) fett, kan det resultere i mangelfull meiselfunksjon eller funksjonsfeil. Fyll kun anbefalt mengde fett.

⚠FORSIKTIG:

- Vær forsiktig så du ikke ødelegger pluggen eller lederne, særlig når du tørker ut den gamle greasen.

Sett sammen maskinen igjen ved å følge demonteringsfremgangsmåten i motsatt rekkefølge.

⚠FORSIKTIG:

- Ikke fest veivdekslet for hardt. Det er laget av harpiks og kan brekke.

Fig.29

Koble til pluggen skikkelig og monter så håndtaket igjen.

⚠FORSIKTIG:

- Vær forsiktig så du ikke ødelegger pluggen eller lederne, særlig når du monterer håndtaket.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte av kullbørstene, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

TILBEHØR

⚠FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- SDS-Plus-bits med karbidspiss
- Spissmeisel
- Kjernebor
- Flatmeisel
- Diamantkjernebor
- Hammerfett
- Bredmeisel
- Spormeisel
- Borekjoksmodul
- Borekjoks S13
- Kjoksalapter
- Kjoksnøkkel S13
- Meiselfett
- Støttehåndtak
- Dybdemåler
- Utblåsningsballong
- Støvkopp
- Vernebriller
- Verktøykoffert av plast

Yleisen näkymän selitys

1-1. Liipaisinkytkin	8-2. Vaihtovipu	16-1. Pölysuosus
2-1. Lamppu	8-3. Lukituspaineike	18-1. Puhallin
3-1. Säätöpyörä	9-1. Tehon ON-merkkilamppu (vihreä)	20-1. Istukan sovitin
4-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan	9-2. Huoltomerkkilamppu (punainen)	20-2. Kiillaton poraistukka
4-2. Vaihtokansi	10-1. Sivukahva	21-1. Kara
4-3. Istukan suojuus	11-1. Terän varsi	21-2. Pikavahtoporaistukka
5-1. Kara	11-2. Terärasva	21-3. Vaihtokansi
5-2. Pikavahtoporaistukka	12-1. Kärki	22-1. Holkki
5-3. Vaihtokansi	12-2. Istukan suojuus	22-2. Rengas
6-1. Lukituspaineike	13-1. Kärki	23-1. Ruuvit
6-2. Osoitin	13-2. Istukan suojuus	24-1. Liitin
6-3. Vaihtovipu	14-1. Vaihtovipu	25-1. Kammen kuvun suojuus
7-1. Lukituspaineike	14-2. Lukituspaineike	25-2. Ruuvit
7-2. Vaihtovipu	14-3. Osoitin	26-1. Ruuvit
7-3. Osoitin	15-1. Syvystulkki	29-1. Liitin
8-1. Osoitin	15-2. Kiristysruuvi	

TEKNISET TIEDOT

		Malli	HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Teho	Betoni	Volframi-karbidikärjellä varustettu terä		32 mm	
		Timanttiporanterä		90 mm	
		Teräs		13 mm	
		Puu		32 mm	
Kuormittamaton nopeus (min^{-1})			315 - 630		
Lyöntiä minuutissa			1 650 - 3 300		
Kokonaispituus			398 mm		424 mm
Nettopaino			4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Turvallisuusluokka			I/II		

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.
- Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu tiilen, betonin ja kiven vasaraporaukseen sekä piikkaamiseen.

ENE044-1

Virhemarginaali (K): 3 dB(A)

Virtalähde

Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainostaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Kone on kaksinkertaisesti suojaeristetty eurooppalaisten standardien mukaisesti, ja se voidaan sitten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

ENG002-1

Äänepainetaso (L_{pA}): 88 dB(A)Äänitehotaso (L_{WA}): 99 dB(A)

Virhemarginaali (K): 3 dB(A)

Melutaso

Typillisinen A-painotettu melutaso määritty ENG60745-standardin mukaan:

ENG905-1

Käytä kuulosuojaaimia

ENG900-1

Värähtely

Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritelty EN60745mukaan:

Malli HR3200C

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): $18,0 \text{ m/s}^2$ Epävakaus (K) : $1,5 \text{ m/s}^2$ **Malli HR3200C,HR3210C**Äänepainetaso (L_{pA}): 89 dB(A)Äänitehotaso (L_{WA}): 100 dB(A)

Työmenetelmä: piikkaus
Tärinäpäästö ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 12,5 m/s²
Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus
Värähelyn päästö ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² tai vähemmän
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Malli HR3210C

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,\text{HD}}$) : 10,0 m/s²
Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työmenetelmä: piikkaus
Tärinäpäästö ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 7,5 m/s²
Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus
Värähelyn päästö ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² tai vähemmän
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Malli HR3210FCT

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen
Tärinäpäästö ($a_{h,\text{HD}}$) : 10,0 m/s²
Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työmenetelmä: piikkaus
Tärinäpäästö ($a_{h,\text{CHeq}}$) : 8,0 m/s²
Epävakaus (K) : 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus
Värähelyn päästö ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² tai vähemmän
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

- Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
- Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviontiin.

VAROITUS:

- Sähkötyökalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
- Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaa huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jakset, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Vain Euroopan maille

ENH101-14

EY-vaihtimustenmukaisuusvakuutus

Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan valmistama(t) kone(et):

Koneen tunnistetiedot:

Poravasarala

Mallinro/Typpi: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT ovat sarjavalmisteisia ja täytyväät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:

2006/42/EC

ja että ne on valmistettu seuraavien standardien tai standardoidujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745

Teknisen dokumentaation ylläpidosta vastaa valtuutettu Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

Johdaja

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

GEA010-1

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat varoitukset

⚠ VAROITUS Lue kaikki turvallisuutta koskevat varoitukset ja ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

GEB007-7

PORAVASARAN TURVALLISUUSOHJEET

- Pidä kuulosuojaaimia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulokyyyn heikentymistä.
- Käytä työkalun mukana mahdollisesti toimitettua lisäkahvaa tai -kahvoja. Hallinnan menety voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Pidä sähkötyökalua sen eristetyistä tartuntapinnoista silloin, kun on mahdollista, että sen terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin tai koneen omaan virtajohtoon. Jos leikkaustyökalu joutuu kosketukseen jännitteisen johdon kanssa, jännite voi siirtyä työkalun sähköjohdalle ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Käytä kovaa päähinettä (suojakypärää), suojalaseja ja/tai kasvosuojusta. Tavaliset silmä- tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja. Myös hengityssuojaimen ja paksujen käsineiden käyttö on suositeltavaa.

- Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että terä on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.
- Laite on suunniteltu siten, että se värisee normaalikäytössä. Ruuvit voivat irrota hyvin helposti aiheuttaen laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista ruuvien kireys huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
- Jos ilma on kylmä tai konetta ei ole käytetty pitkään aikaan, anna sen lämmetä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä. Tämä tehostaa laitteen voitelua. Vasarointi voi olla hankala ilman asianmukaista esilämmitystä.
- Varmista aina, että seisot tukevasti. Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei ketään ole alapuolella.
- Pidä työkalua tiukasti molemmin käsin.
- Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota.
- Älä jätä konetta käymään itsekseen. Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
- Älä osoita laitteella ketään, kun käytät sitä. Terä saattaa lennähtää irti ja aiheuttaa vakavan loukaantumisen.
- Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia väilitömistä käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
- Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimitajan turvaohjeita.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

△VAROITUS:

ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. **VÄÄRINKÄYTÖ** tai tämän käyttöohjeen turvamäärysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

TOIMINTAKUVAUS

△HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen säätöjä tai tarkastuksia, että laite on sammutettu ja irrotettu verkosta.

Kytkimen toiminta

Kuva1

△HUOMAUTUS:

- Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan. Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Laite pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin.

Lamppujen sytyttäminen

Malliin HR3210FCT

Kuva2

△HUOMAUTUS:

- Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseeen. Kytke lampu päälle vetämällä kytkinvipua. Sammuta se vapauttamalla liipaisin.

HUOMAUTUS:

- Pyyhi lika pois lampun linssistä kuivalla liinalla. Älä naarmuta lampun linssiä, ettei valoteho laske.

Nopeuden muuttaminen

Kuva3

Kierrokset ja puhallukset minuutissa voidaan säätää sääköpyörää kiertämällä. Pyörä on merkitty 1:stä (matalin nopeus) 5:een (maksiminopeus). Katso alhaalla olevaa taulukkoa sääköpyörän numeroasetusten ja kierroksen/puhalluksen per minuutti välisistä suhteista.

Sääköpyörän numero	Kierrosta minuutissa	Lyöntiä minuutissa
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

△HUOMAUTUS:

- Jos työkalua käytetään jatkuvasti pitkään matalalla nopeudella, moottori ylikuormittuu aiheuttaen työkalun häiriön.
- Nopeussäädintä voi kääntää vain asentoon 5 tai asentoon 1 ja saakka. Älä pakota sitä asennon 5 tai 1 ohja, koska nopeudensäätötoiminto saattaa lakata toimimasta.

Nopeavaihtoistukan SDS-plus vaihtaminen

Malliin HR3210FCT

Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan voidaan vaihtaa helposti pikaporavaihtoistukkaan.

Nopeavaihtoistukan SDS-plus poisto

Kuva4

△HUOMAUTUS:

- Ennen kuin poistat SDS-plus-pikavaihtoistukan, poista terä.

Pidä vaihtosuojusta peukalon ja etusormen välissä ja vedä sitä nuolen 1 suuntaan. Kun vaihtosuojuus on nuolen suunnassa, pitele istukan suojusta etusormella. Kun istukan suojuus on tässä asennossa, vedä SDS-plus-pikavaihtoistukka ulos nuolen 2 suuntaiseksi.

Pikaporan vaihtoistukan kiinnittäminen

Kuva5

Tartu vaihtosuojuksen ja aseta pikaporanistukka koneeseen karaan.

Varmista, että pikaporanistukka on kunnolla kiinni

vetämällä sitä muutaman kerran.

Toimintatavan valitseminen

Poraus iskutoiminnolla

Kuva6

Betonia, tiiliseinää tms. poratessa paina lukkonappi alas ja kierrä valintavipua sitten, että osoitin osoittaa ↑ -symboliin. Käytä volframi-kovametalliliterää.

Vain poraus

Kuva7

Jos haluat porata esimerkiksi puuta, metallia tai muovia, paina lukituspainiketta alas ja käänä valintavipu osoittamaan ↓ -symbolia. Käytä kieräporanterää tai puuterää.

Vain iskutoiminto

Kuva8

Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina lukkonappia alas ja kierrä vaihtovipua sitten, että osoitin osoittaa → symboliin. Käytä piikkaukseen lattataltaa, kylmätaltaa, kuorimistaltaa tms.

△HUOMAUTUS:

- Älä pyöritä vaihtokytkintä, kun työkalu on käynnissä ja kuormitettuna. Työkalu voi rikkoutua.
- Voit estää toimintatavan valintamekanismiin kulumisen varmistamalla, että valintavipu on aina selvästi jossakin kolmesta toimintatavan asennosta.

Vääntömomentin rajoitin

Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömomentti saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy irti käyttöakselista. Samalla terä lakkaa pyörimästä.

△HUOMAUTUS:

- Sammuta pora heti, kun vääntömomentin rajoitin kytkeytyy päälelle. Nämä voidaan ehkäistä työkalun liian nopea kuluminen.

Merkkivalo

Kuva9

Vihreän virran ON-merkkivalo syttyy, kun työkalu on tulpattu PÄÄLLE. Jos merkkivalo ei syty, virtajohto tai ohjaus saatetaa olla viavilinen. Merkkivalo palaa mutta työkalu ei käynnyt, vaikka se on kytetty päälelle, hiiliharjat saattavat olla kuluneet tai ohjain, moottori tai ON/OFF kytkin saattaa olla vioitunut.

Punaisen palvelulampun valo syttyy, kun hiiliharjat ovat lähes täysin kuluneet, viitaten siihen, että työkalu on huollon tarpeessa. Noin 8 tunnin käytön jälkeen, moottori sammuu automaatisesti.

KOKOONPANO

△HUOMAUTUS:

- Varmista aina, että laite on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä, ennen kuin teet sille mitään.

Sivukahva

Kuva10

△HUOMAUTUS:

- Käytä aina sivukahvaa varmistaaksesi toiminnan turvallisuus, kun poraat betonia, tiiliseinää, jne.

Sivukahvaa voi liikuttaa puolelta toiselle, joten koneen käsittely on helppoa työskentelyasennosta riippumatta. Löysää sivukahva kiertämällä sitä vastapäivään, käännä kahva haluamaasi asentoon ja kiristä kiertämällä sitä myötäpäivään.

Terän kiinnitys ja irrotus

Kuva11

Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen terän kiinnittämistä.

Työnnä terä työkaluun. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnityy paikoilleen.

Kuva12

Jos terää ei voi työntää sisään, irrota se. Vedä istukan suojusta alaspäin muutaman kerran. Laita sitten terä takaisin paikoilleen. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnityy paikoilleen.

Varmista aina, että terä on kunnolla kiinni yröttämällä vetää sitä irti.

Irrota terä painamalla istukan suojuksen täysin alas ja vetämällä terä irti.

Kuva13

Teräkulma (piikatessa, kuoriessa ja rakenteita rikottaessa)

Kuva14

Terän kiinnitysasentoja on 24. Voit vaihtaa terän kulmaa painamalla lukituspainiketta alas ja kiertämällä vaihtovipua sitten, että osoitin osoittaa ↔ -symboliin. Kierrä terä haluttuun kulmaan.

Paina lukkonappi alas ja pyöritä vaihtovipua sitten, että osoitin osoittaa → symboliin. Varmista sitten kevyesti kiertämällä, että terä on tiukasti paikoillaan.

Syyvydensäätöhammas

Kuva15

Syyystulki on kätevä apuväline, kun halutaan porata saman syyvisiä reikiä. Löysennä kiristysruuvia ja säädä syyystulki haluttuun syytteen. Säädön jälkeen kiristä kiristysruuvi lujasti.

HUOMAUTUS:

- Syyystulkkia ei voida käyttää asennossa, jossa se ottaa vaihdelaatikkoon/moottorin runkoon.

Pölysuojus

Kuva16

Pölysuojus estää pölyn pääsyn laitteeseen ja suojaa poraajaa, kun porataan yläpuolella olevia kohteita. Kiinnitä pölysuojus terään kuvan osoittamalla tavalla.

Pölysuojus voidaan kiinnittää seuraavan kokosiin teriin.

	Terän halkaisija
Pölykupu 5	6 mm - 14,5 mm
Pölykupu 9	12 mm - 16 mm

006406

KÄYTTÖ

⚠ HUOMAUTUS:

- Käytä aina sivukahvaa (apukahvaa) ja pidä työkalusta tiukasti toinen käsi sivukahvalla ja toinen pääkahvalla työskentelyn aikana.

Iskuporaus

Kuva17

Aseta vaihtovipu  symboliin.

Aseta poranterä haluttuun kohtaan ja paina liipaisinkytintä. Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt paine takaa parhaan lopputuloksen. Pidä työkalu asemassaan ja estä sen liukumista pois aukosta.

Älä käytä tarpeetonta voimaa, kun aukko tukkeutuu lastuilla ja osasilla. Anna sen sijaan koneen käydä hetki joutokäynnillä ja vedä terä osittain ulos reiästä. Toista tämä useamman kerran, jolloin reikä puhdistuu, ja voit jatkata poraamista.

⚠ HUOMAUTUS:

- Kun terä alkaa puhkista betonin tai jos terä iskeytyy betoniin upottettuihin lujitusraudoitukseen, työkalu saattaa reagoida vaarallisella tavalla. Pidä yllä hyvää tasapaino ja turvallinen asento samalla työkalua molemminkin käsin pitäen, vaarallisten reaktioiden välttämiseksi.

Puhallin (valinnainen lisälaitte)

Kuva18

Porauksen jälkeen puhdista pöly reiästä puhaltimella.

Piikkauks/Kuorinta/Purkutyö

Kuva19

Aseta vaihtovipu  symboliin.

Pidä laitteesta lujasti molemminkin käsin. Käynnistä työkalu ja paina sitä kevyesti niin, että se ei pompi hallitsemattomasti ympäriinsä. Työkalun voimakas painaminen ei lisää sen tehokkuutta.

Poraus puuhun tai metalliin

Kuva20

Kuva21

Kuva22

Malleihin HR3200C, HR3210C

Käytä lisävarusteena toimitettavaa terästukkua. Katso asentaessa edellisellä sivulla olevassa "Terän kiinnitys ja irrotus" kohdassa annettuja ohjeita.

Aseta vaihtoputti sitten, että osoitin osoittaa  symboliin.

Malliin HR3210FC

Käytä pikavaihdon poraustukkua vakiovarusteena. Katso asentaessa edellisellä sivulla olevassa "pikavaihtoistukan vaihto SDS-plus:alle" kohdassa

annettuja ohjeita.

Avaat istukan leuat käänämällä holkkia vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan. Työnnä kärki/terä niin syväälle istukkaan kuin se menee. Kiristä istukan leuat käänämällä holkkia myötäpäivään pitäen samalla rengasta paikallaan. Irrota kärki/terä käänämällä holkkia vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan.

Käännä valintavipu osoittamaan  -symbolia.

Voit porata halkaisijaltaan 13 mm:n asti metalliin ja halkaisijaltaan 32 mm:n asti puuhun.

⚠ HUOMAUTUS:

- Älä koskaan poraa iskutoiminnolla, kun pikaporanistukka on asennettuna työkaluun. Pikaporanistukka voi vauroitua.
- Työkalun painamisen liian voimakkaasti ei nopeuta poraamista. Päinvastoin: liiallinen paine vain tylsyttää poranterää, hidastaa työtä ja lyhentää työkalun käyttöikää.
- Työkalun/terän kohdistuu valtava käänövoima, kun terä menee läpi. Pidä työkalu tukevassa otteessa ja ole varovainen, kun terä alkaa tulla läpi työkappaleesta.
- Kiinnitä pienet työkappaleet aina viilapenkiin tai vastaavaan pidikkeeseen.

Timanttiporanterällä poraus

Kun poraat timanttiporanterällä, aseta aina vaihtovipu  asentoon, ainoastaan poraustoimintaan.

⚠ HUOMAUTUS:

- Jos poraat timanttiporanterällä iskutoiminnalla poraten, timanttiporanterä voi vahingoittua.

HUOLTO

⚠ HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen tarkastuksia tai huoltotöitä, että laite on sammutettu ja kytketty irti virtalähteestä.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värät ja muoto voivat muuttua.

Voitelu

⚠ HUOMAUTUS:

- Tämä huoltotoimenpide tulisi suorittaa ainoastaan Makitan valtuutetussa tai tehtaan huoltopisteissä. Tämä työkalu ei vaadi tunnittaita tai päivittäistä voitelua, koska siinä on rasvapakattu voitelujärjestelmä. Voitele työkalu joka kerta, kun vahdat hiiliharjat. Lämmittä kone ajamalla sitä usean minuutin ajan. Sammuta kone ja irrota se virtalähteestä.

Kuva23

Löysennä neljä ruuvia ja poista kahva. Huomioi, että yläruuvit ovat erilaisia kuin toiset ruuvit.

Kuva24

Kytke pistoke pois vetämällä niitä.

Kuva25

Löysää kampikansion kannen kaksi ruuvia ja irrota kampikammion kansi.

Kuva26

Käännä valintavipu osoittamaan Δ -symbolia, löysää viisi ruuvia ja irrota kampikammion kansi.

Kuva27

⚠ HUOMAUTUS:

- Irrota kampikammion kansi vasta, kun olet kääntänyt valintavipun osoittamaan Δ -symbolia. Älä irrota sitä väkisin, kun valintavipu ei osoita Δ -symbolia. Jos kanssi irrotetaan väkisin, sitä ei voi enää asentaa takaisin.

Kuva28

Aseta työkalu pöydälle siten, että terä osoittaa ylöspäin. Nämä vanha rasva kerääntyy kampikammioon.

Pyyhi vanha rasva pois ja laita tilalle uutta rasvaa (30 g). Käytä vain aitoa Makita-vasararasvaa (vaihtoehtoinen lisävaruste). Jos rasvaa lisätään yli ilmoitetun määrän (noin 30 g), seuraaksena voi olla virheellinen vasarointikäynti tai työkalun vioittuminen. Lisää vain ilmoitettu määrä rasvaa.

⚠ HUOMAUTUS:

- Ole varovainen ettet vahingoita liitintä tai lyijyjohtoja, varsinkin silloin, kun pyyhit vanhaa rasvaa pois.

Kone kootaan purkuja päinvastaisessa järjestyksessä.

⚠ HUOMAUTUS:

- Älä kiristä liikaa kampikupua. Se on tehty hartsista ja voi rikkoutua.

Kuva29

Kiinnitä liitin napakasti ja asenna kahva takaisin.

⚠ HUOMAUTUS:

- Ole varovainen ettet vahingoita liitintä tai lyijyjohtoja, varsinkin silloin, kun asennat kahvan.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen tulee suorittaa korjaukset, hiiliharjojen tarkastus ja vaihto, sekä muut huolto- tai säättötyöt Makitan varaosia käyttäen.

LISÄVARUSTEET

⚠ HUOMAUTUS:

- Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, otta yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.

- SDS-Plus-volframi-karbidikärjellä varustetut terät
- Lattatalta
- Timanttiporanterä
- Kylmätalta
- Timanttiporanterä
- Vasararasva
- Kuorimistalta
- Kouratalta
- Teräistukkalaite
- Teräistukka S13
- Istukan sovitin
- Istukan avain S13
- Terärasva
- Sivukahva
- Syyvydensäätöhammas
- Puhallin
- Pölysuojus
- Suojalasit
- Muovinen kantolaukku

LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas)

Kopskata skaidrojums

1-1. Slēdža mēlīte	8-2. Maiņas svira	15-2. Aptveres skrūve
2-1. Lampa	8-3. Fiksācijas poga	16-1. Putekļu piltuve
3-1. Regulēšanas ciparrija	9-1. Indikatora lampiņa - barošana	18-1. Caurpūtes bumbiere
4-1. SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatrona	IESLĒGTA (zaļa)	20-1. Spīlpatronas adapteris
4-2. Maiņas aizsargs	9-2. Ekspluatācijas indikatora lampiņa (sarkana)	20-2. Urbja spīlpatrona bez atslēgas
4-3. Spīlpatronas aizsargs	10-1. Sānu rokturis	21-1. Vārpsta
5-1. Vārpsta	11-1. Uzgala kāts	21-2. Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona
5-2. Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona	11-2. Uzgaju smērvielā	21-3. Maiņas aizsargs
5-3. Maiņas aizsargs	12-1. Urbis	22-1. Uzmava
6-1. Fiksācijas poga	12-2. Spīlpatronas aizsargs	22-2. Gredzens
6-2. Rādītājs	13-1. Urbis	23-1. Skrūves
6-3. Maiņas svira	13-2. Spīlpatronas aizsargs	24-1. Savienotājs
7-1. Fiksācijas poga	14-1. Maiņas svira	25-1. Kloķa vāciņa aizsargs
7-2. Maiņas svira	14-2. Fiksācijas poga	25-2. Skrūves
7-3. Rādītājs	14-3. Rādītājs	26-1. Skrūves
8-1. Rādītājs	15-1. Dzīlummērs	29-1. Savienotājs

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis			HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Urbšanas jauda	Betons	Ar volframa karbiđu stiegtrots uzgalis		32 mm	
		Krogiurbis		90 mm	
		Tērauds		13 mm	
		Koksnē		32 mm	
Apgrizezieni minūtē bez slodzes (min ⁻¹)			315 - 630		
Triecieni minūtē			1 650 - 3 300		
Kopējais garums			398 mm		424 mm
Neto svars			4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Drošības klase			I/II		

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

• Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.

• Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003

ENE044-1

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts triecienurbšanai ķieģelos, betonā un akmenī, kā arī kalšanai.

ENF002-1

Barošana

Šo instrumentu jāpieslēdz tikai datu plāksnītē uzrādītā sprieguma barošanas avotam; to iespējams darbināt tikai ar vienfāzes maiņstrāvas barošanu. Tiek ir divkāršā izolācija saskaņā ar Eiropas standartu, tāpēc tos var izmantot bez zemējuma.

ENG905-1

Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Modelis HR3200C,HR3210C

Skānas spiediena līmenis (L_{pA}): 89 dB(A)

Skānas jaudas līmenis (L_{WA}): 100 dB(A)

Mainīgums (K) : 3 dB(A)

Modelis HR3210FCT

Skānas spiediena līmenis (L_{pA}): 88 dB(A)

Skānas jaudas līmenis (L_{WA}): 99 dB(A)

Mainīgums (K) : 3 dB(A)

Lietojiet ausu aizsargus

ENG900-1

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Modelis HR3200C

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,HD}$): 18,0 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšana

Vibrācijas izmešus ($a_{h,ChEq}$) : 12,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā

Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vai mazāk

Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR3210C

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšana

Vibrācijas izmešus ($a_{h,ChEq}$) : 7,5 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā

Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vai mazāk

Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR3210FCT

Darba režīms: triecienurbšana betonā

Vibrācijas izmeši ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšana

Vibrācijas izmešus ($a_{h,ChEq}$) : 8,0 m/s²

Nenoteiktību (K) : 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā

Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² vai mazāk

Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodē un to var izmantot, lai saīdzinātu vienu darbarīku ar citu.
- Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

△BRĪDINĀJUMS:

- Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.
- Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tuksgaitā, kā arī palaides laiku).

ENH101-14

Tikai Eiropas valstīm

EK Atbilstības deklarācija

Mēs, uzņēmums „Makita Corporation”, kā atbildīgs ražotājs paziņojam, ka sekojošais/-ie „Makita” darbarīks/-i:

Darbarīka nosaukums:

Perforators

Modeļa nr./ Veids: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT

ir sērijas ražojums un

atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:

2006/42/EC

Un tas ražots saskaņā ar sekojošiem standartiem vai standartdokumentiem:

EN60745

Tehnisko dokumentāciju uztur mūsu pilnvarots pārstāvis Eiropā -

„Makita International Europe Ltd”,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Anglija

30.1.2009

000230


Tomoyasu Kato

Direktors

“Makita Corporation”

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPĀNA

GEA010-1

Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

Glabājet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

GEB007-7

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI PERFORATORA LIETOŠANAI

- Izmantojiet ausu aizsargus. Troksnis var izraisīt dzirdes zaudējumu.
- Izmantojiet ar darbarīku piegādātos papildu rokturus. Kontroles zaudēšanas gadījumā var gūt ieainojumus.
- Veicot darbu, turiet mehanizēto darbarīku aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja griešanas instruments varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griešanas instruments saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas triecienu risku.
- Izmantojiet cietu cepuri (aizsargķiveri), aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku. Parastās brilles vai saulesbrilles NAV aizsargbrilles. Ļoti ieteicams izmantot arī

- putekļu masku un biezus, polsterētu cīmdu.**
5. Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai uzgalis ir nostiprināts savā vietā.
 6. Ir paredzēts, ka normālās darbības laikā darbarīks rada vibrāciju. Skrūves var viegli atskrūvēties, izraisot bojājumu vai negadījumu. Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.
 7. Aukstos laika apstākļos vai tad, ja darbarīku neesat izmantojis ilgu laiku, laujiet darbarīkam nedaudz iesilti, darbinot to bez slodzes. Tas atvieglos darbarīka ieeļošanos. Bez pienācīgas iesildīšanas, ir grūti veikt kalšanu.
 8. Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu labs atbalsts kājām.
Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecieties, ka apakšā nevienna nav.
 9. Stingri turiet darbarīku ar abām rokām.
 10. Netuviniet rokas kustīgajām daļām.
 11. Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
 12. Darba laikā nevērsiet darbarīku pret tuvumā esošām personām. Uzgalis var aizlidot un kādu smagi ievainot.
 13. Nepieskarieties uzgalim vai uzgala tuvumā esošajām daļām tūlīt pēc darba veikšanas; tie var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
 14. Daži materiāli satur kīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ielpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojet materiāla piegādātāja drošības datus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

△BRĪDINĀJUMS:

NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. **NEPAREIZAS LIETOŠANAS** vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagās traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

△UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Slēžda darbība

Att.1

△UZMANĪBU:

- Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēžda mēlīte darbojas pareizi un

atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista.

Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēžda mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēžda mēlīti.

Lampu ieslēgšana

Modelim HR3210FCT

Att.2

△UZMANĪBU:

- Neskatieties gaismā, nejaujet tās avotam iespēdēt acīs.

Lai ieslēgtu lampu, pavelciet mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai izslēgtu.

PIEZĪME:

- Ar sausu lupatiņu noslaukiet netirumus no lampas lēcas. Izvairieties saskräpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums.

Ātruma regulēšana

Att.3

Apgrizezenu un triecienu skaitu minūtē var noreguļēt, tikai pagriezot ātruma regulēšanas ciparipru. Uz ciparripas ir atzīmes no 1 (zemākais ātrums) līdz 5 (maksimālais ātrums).

Saistību starp cipara iestatījumu uz regulēšanas ciparripas un apgrizezenu/triecienu skaitu minūtē skatiet šai tabulā.

Cipars uz regulēšanas ciparripas	Apgrizezeni minūtē	Triecienu minūtē
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

△UZMANĪBU:

- Ja darbarīku regulāri ilgstoši darbināsiet ar mazu ātrumu, dzinējs pārkarsīs, tādējādi sabojājot darbarīku.
- Ātruma regulēšanas skala var tikt griezta tikai no 1 līdz 5. Nemēģiniet ar spēku to pagriezt tālāk, tā varat sabojāt instrumentu.

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas maiņa

Modelim HR3210FCT

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronu var viegli nomainīt pret ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu.

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas noņemšana

Att.4

△UZMANĪBU:

- Pirms SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas noņemšanas vienmēr izņemiet uzgalī.

Turiet maijas vāku ar īkšķi un vidējo pirkstu un ievēlciet to virziena rādītājbultiņā 1. Kad maijas vāks ir ievēlts šajā virzienā, turiet spīlpatronas vāku ar rādītājpirkstu. Šādi turot spīlpatronas vāku, vienā rāvienā izraujiet SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronu rādītājbultiņas 2

virzienā.

Ātrās nomaiņas urbja spīlpatronas pievienošana

Att.5

Satveret maiņas vāku un novietojiet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu uz darbarīka vārpstas.

Pārliecieties, ka ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona ir nostiprināta, to vairākas reizes paraujot.

Darba režīma izvēle

Trīcienurbšana

Att.6

Urbšanai betonā, mūrējumā u.c. nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret I° simbolu. Izmantojiet ar volframa karbiķu stiegtrotu uzgali.

Parasta urbšana

Att.7

Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret B simbolu. Izmantojiet spirālurbja uzgali vai kokurbja uzgali.

Parasta kalšana

Att.8

Atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret T simbolu. Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu nonemšanas kaltu u.c.

⚠️ UZMANĪBU:

- Negrieziet darba režīma maiņas sviru, kamēr darbarīks darbojas ar slodzi. Tādējādi sabojāsiet darbarīku.
- Lai režīma maiņas mehānisms ātri nenolietotos, pārliecieties, vai darba režīma maiņas svira vienmēr precīzi atrodas vienā no trim darba režīma stāvokļiem.

Griezes momenta ierobežotājs

Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs sasniegti noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks, urbja uzgalis pārstās griezties.

⚠️ UZMANĪBU:

- Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs, nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi novērsīsiet priekšlaicīgu darbarīku nolietošanos.

Indikatora lampiņa

Att.9

Zajā indikatora lampiņa - barošana IESLĒGTA - iedegas, kad darbarīks ir pievienots barošanas avotam. Ja indikatora lampiņa neiedegas, var būt bojāts strāvas vads vai regulators. Ja indikatora lampiņa deg, taču darbarīks nesāk darboties, pat ja tas ir ieslēgts, var būt nolietojušās ogles sukas vai var būt bojāts regulators, dzinējs vai ON/OFF (ieslēgts/izslēgts) slēdzis.

Sarkanā ekspluatācijas indikatora lampiņa iedegas, kad ogles sukas ir gandrīz nolietojušās, un tā norāda, ka darbarīkam nepieciešama apkope. Pēc apmēram 8 ekspluatācijas stundām dzinējs automātiski izslēdzas.

MONTĀŽA

⚠️ UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

Sānu rokturis

Att.10

⚠️ UZMANĪBU:

- Urbjot betonā, mūrējumā, u.c., vienmēr izmantojiet sānu rokturi, lai garantētu darba drošību.

Sānu rokturi var pagriezt uz abām pusēm, nodrošinot vieglu darbarīka izmantošanu jebkurā stāvoklī. Atskrūvējiet sānu rokturi, griezot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, pagrieziet to vēlamajā stāvoklī un pēc tam pieskrūvējiet, griezot to pulksteņrādītāja virzienā.

Uzgaļa uzstādīšana vai nonemšana

Att.11

Pirms uzgaļa uzstādīšanas notīriet uzgaļa kātu un ieļlojet to ar uzgaļu smērvielu.

Ieļlojet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā, līdz tas notiksējas.

Att.12

Jāuzgali nevar iespiest iekšā, izņemiet to. Pāris reizes pavelciet spīlpatronas aizsargu uz leju. Pēc tam vēlreiz ieļovietojiet uzgali. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā, līdz tas notiksējas.

Pēc uzstādīšanas, mēģinot uzgali izvilkāt ārā, vienmēr pārliecieties, vai tas stingri turas tam paredzētājā vietā. Lai izņemtu uzgali, pavelciet spīlpatronas aizsargu pilnībā uz leju un izvelciet uzgali.

Att.13

Uzgaļu leņķis (atšķelšanai, materiālu nonemšanai vai atskaldīšanai)

Att.14

Uzgali iespējams nostiprināt 24 dažādos leņķos. Lai mainītu uzgaļa leņķi, nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret L simbolu. Pagrieziet uzgali vēlamajā leņķī. Nospiediet bloķēšanas pogu un pagrieziet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērts pret T simbolu. Pēc tam, nedaudz pagriezot uzgali, pārliecieties, vai tas stingri turas tam paredzētājā vietā.

Dzīlummērs

Att.15

Dzīlummērs ir noderīgs vienāda dzīluma caurumu urbšanā. Atskrūvējiet spīlējuma skrūvi un noregulējiet

džiņummēru uz vēlamo džījumu. Pēc regulēšanas stingri pieskrūvējiet spilējuma skrūvi.

PIEZĪME:

- Džiņummēru nevar izmantot tādā stāvoklī, kad tas pieskaras zobratru korpusam vai dzinēja korpusam.

Putekļu piltuve

Att.16

Uzbröt virs galvas līmeņa, izmantojet putekļu piltvi, lai putekļi nekristu uz darbarīku un jums. Piestipriniet putekļu piltvi pie uzgaļa, kā attēlots zīmējumā. Uzgaļu izmērs, pie kuriem var piestiprināt putekļu piltvi, ir šāds.

	Uzgaļa diametrs
Putekļu piltuve 5	6 mm - 14,5 mm
Putekļu piltuve 9	12 mm - 16 mm

006406

EKSPLUATĀCIJA

△UZMANĪBU:

- Darba laikā vienmēr izmantojet sānu rokturi (palīgrotkuri) un stingri turiet darbarīku aiz abiem sānu rokturiem un slēdža roktura.

Triecienurbšana

Att.17

Uzstādīet darba režīma maiņas sviru uz  simbolu.

Novietojiet uzgali caurumam vajadzīgajā vietā, pēc tam pavelcīt slēdža mēlīti. Nelietojiet darbarīku ar spēku. Vislabāko rezultātu iespējams panākt ar vieglu spiedienu. Stingri turiet darbarīku un nelaujiet tam izslīdēt no cauruma.

Nespiediet to pārāk daudz, kad caurums aizsprostojojis ar skaidām vai materiāla daļiņām. Gluži otrādi, darbiniet darbarīku tukšgaitā, tad daļēji izvelciet uzgali no cauruma. Kad šī darbība vairākkārt būs veikta, caurums būs iztīrīts, un varēsiet atsākt normālu urbšanu.

△UZMANĪBU:

- Uzgalim sākot izlauzties cauri betonam vai pieskaroties stiegotajiem triecienstieņiem betonā, darbarīkam var būt bīstama reakcija. Stingri turiet darbarīku ar abām rokām, saglabājiet līdzsvaru un drošu atbalstu kājām, lai novērstu bīstamu situāciju.

Caurpūtes bumbiere (fakultatīvs piederums)

Att.18

Pēc cauruma izurbšanas izmantojet caurpūtes bumbieri, lai iztīrītu putekļus no cauruma.

Atšķelšana/materiālu

noņemšana/atskaldīšana

Att.19

Uzstādīet darba režīma maiņas sviru uz  simbolu.

Turiet darbarīku cieši ar abām rokām. Ieslēdziet darbarīku un nedaudz uzspiediet uz tā, lai darbarīks

nekontrolēti neatlektu visapkārt. Darbarīka efektivitāte nepalielināsies, ja ļoti stingri spiedisiet uz tā.

Urbšana kokā vai metālā

Att.20

Att.21

Att.22

Modelim HR3210FCT

Izmantojet papildpiederumu - urbja spīlpatronas montējumu. Uzstādot to, skat. iepriekšējā lappusē redzamo sadāju "Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana". Uzstādīet darba režīma maiņas sviru tā, lai rādītājs būtu vērsts pret  simbolu.

Modelim HR3210FCT

Izmantojet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu kā standartpiederumu. Uzstādot to, skat. iepriekšējā lappusē redzamo sadāju "SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas maiņa".

Turiet gredzenu un pagrieziet uzmauvu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu spīlpatronas spīles. Ievietojiet uzgali spīlpatronā līdz galam. Cieši turiet gredzenu un pagrieziet uzmauvu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu spīlpatronu. Lai izņemtu uzgali, turiet gredzenu un grieziet uzmauvu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Uzstādīet darba režīma maiņas rokturi uz  simbolu. Iespējams urbt caurumus metālā ar diametru līdz 13 mm un kokā - ar diametru līdz 32 mm.

△UZMANĪBU:

- Kad darbarīkam ir uzstādīta ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona, nekad neizmantojet "trieciēnurbšanu". Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona var tikt sabojāta.
- Pārmērīgs spiediens uz darbarīku urbšanas ātrumu nepalielinās. Būtībā, pārmērīgs spiediens tikai bojās urbja uzgali, samazinās darbarīka jaudu un saīsinās tā kalpošanas laiku.
- Cauruma izlaušanas brīdī uz darbarīku un uzgali iedarbojas ārkārtīgs vērpes spēks. Stingri turiet darbarīku un īpaši uzmanieties brīdī, kad urbja uzgalis sāk virzīties cauri apstrādājamai daļai.
- Nelielas apstrādājamas detaljas vienmēr ievietojet skrūvētēs vai citā stiprinājuma leīcē.

Urbšana ar dimanta serdeņa uzgali

Uzbröt ar dimanta serdeņa uzgali, vienmēr uzstādīet darba režīma maiņas sviru  stāvoklī, lai izmantotu "parastas urbšanas" darbību.

△UZMANĪBU:

- Ja urbsiet ar dimanta kroņurbi, izmantojot "trieciēnurbšanas" režīmu, jūs varat sabojāt dimanta kroņurbi.

APKOPE

△UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Nekad neizmantojiet gazoliņu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Eļļošana

△UZMANĪBU:

- Šī apkope ir jāveic tikai Makita pilnvarotiem vai rūpnīcas apkopes centriem.

Šis darbarīks nav jāelko katru stundu vai dienu, jo tas ir aprīkots ar smērvielu piebītvētu eļļošanas sistēmu. Eļļojet darbarīku katru reizi, kad tiek nomainītas ogles sukas.

Vairākas minūtes darbiniet darbarīku, lai to iesildītu. Izslēdziet un atvienojiet darbarīku no elektrotūksta.

Att.23

Atskrūvējiet četras skrūves un noņemiet rokturi. Ievērojiet, ka augšējās skrūves atšķiras no citām skrūvēm.

Att.24

Atvienojiet savienotāju, tos pavelkot.

Att.25

Atskrūvējiet kloķa vāciņa apvalka divas skrūves un noņemiet kloķa vāciņa apvalku.

Att.26

Novietojiet režīma maijas sviru pret \triangle simbolu, atskrūvējiet piecas skrūves un tad noņemiet kloķa vāciņu.

Att.27

△UZMANĪBU:

- Vienmēr novietojiet režīma maijas sviru pret \triangle simbolu pirms kloķa vāciņa noņemšanas. Nemēģiniet to noņemt ar spēku bez režīma maijas svirās novietošanas pret \triangle simbolu. Kājume novietojot režīma maijas sviru neatļauj vāciņa noņemšanu.

Att.28

Novietojiet darbarīku uz galda tā, lai uzgaļa gals būtu vērsts uz augšu. Tādējādi vecā smērvielā sakrāsies kloķa korpusa iekšpusē.

Izslaukiet no iekšpuses veco smērvielu un uzpildiet jaunu smērvielu (30 g). Izmantojiet tikai Makita oriģinālo āmuru smērvielu (papildpiederums). Uzpildot vairāk par norādīto smērvielas daudzumu (apmēram 30 g), var rasties triecienurbšanas darbības traucējumi vai darbarīka var sabojāties. Uzpildiet tikai norādīto smērvielas daudzumu.

△UZMANĪBU:

- Uzmanieties, lai nesabojātu savienotāju vai barošanas vadu, īpaši, izslaukot veco smērvielu. Lai noņemtu uzgali, izpildiet iepriekš aprakstīto uzstādīšanas procedūru apgrieztā secībā.

△UZMANĪBU:

- Nepieskrūvējiet kloķa vāciņu pārāk cieši. Tas ir veidots no kaučuka un var salūzt.

Att.29

Pievienojet savienotāju un uzstādīet rokturi atpakaļ.

△UZMANĪBU:

- Uzmanieties, lai nesabojātu savienotāju vai barošanas vadu, īpaši, uzstādot rokturi. Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU, remonts, oglekļa suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai regulēšana jāveic Makita pilnvarotiem apkopes centriem, vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas.

PIEDERUMI

△UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga pašdzībā vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgaļi
- Punktsītis
- Kroņurbis
- Metāla kalts
- Dimanta kroņurbis
- Āmuru smērvielā
- Materiālu noņemšanas kalts
- Rieuvelmēšanas kalts
- Urbja spīlpatronas montējums
- Urbja spīlpatrona S13
- Spīlpatronas adapteris
- Spīlpatronas atslēga S13
- Uzgaļu smērvielā
- Sānu rokturis
- Dzīlummērs
- Caurpūtes bumbiere
- Putekļu piltuve
- Aizsargbrilles
- Plastmasas pārnēsāšanas soma

LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija)

Bendrasis aprašymas

1-1. Jungiklio sprakutkas	8-2. Keitimo svirtele	16-1. Maišelis dulkėms rinkti
2-1. Lempa	8-3. Fiksuojamasis mygtukas	18-1. Išpūtimo kriausė
3-1. Reguliatimo ratukas	9-1. Indikatoriaus lemputė, rodanti, kad irankis veikia (žalia)	20-1. Griebtuvo suderintuvas
4-1. Greitai keičiamas „SDS-plus“ gražto kumštelinis griebtuvas	9-2. Techninio aptarnavimo priminimo indikatoriaus lemputė (raudona)	20-2. Berakčio gražto kumštelinis griebtuvas
4-2. Keičiamas dangtelis	10-1. Šoniné rankena	21-1. Velenas
4-3. Kumštelinio griebtuvo gaubtas	11-1. Jungiamasis gražto galas	21-2. Greitai keičiamas gražto kumštelinis griebtuvas
5-1. Velenas	11-2. Gražto tepalas	21-3. Keičiamas dangtelis
5-2. Greitai keičiamas gražto kumštelinis griebtuvas	12-1. Gražtas	22-1. įvorié
5-3. Keičiamas dangtelis	12-2. Kumštelinio griebtuvo gaubtas	22-2. Žiedas
6-1. Fiksuojamasis mygtukas	13-1. Gražtas	23-1. Varžtai
6-2. Rodyklė	13-2. Kumštelinio griebtuvo gaubtas	24-1. Jungtis
6-3. Keitimo svirtele	14-1. Keitimo svirtele	25-1. Skriejiko galutės dangtelis
7-1. Fiksuojamasis mygtukas	14-2. Fiksuojamasis mygtukas	25-2. Varžtai
7-2. Keitimo svirtele	14-3. Rodyklė	26-1. Varžtai
7-3. Rodyklė	15-1. Gylis ribotuvas	29-1. Jungtis
8-1. Rodyklė	15-2. Spaustuvo varžtas	

SPECIFIKACIJOS

Modelis		HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Paskirtis	Betonas	Gražtas su volframo karbido galu	32 mm	
		Šerdinis gražtas	90 mm	
		Plienas	13 mm	
		Medis	32 mm	
Greitis be apkrovos (min^{-1})			315 - 630	
Smūgai per minutę			1 650 - 3 300	
Bendras ilgis			398 mm	424 mm
Neto svoris		4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Saugos klasė			□/II	

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003“

ENE044-1
Paskirtis
Šis įrankis skirtas kalamajam grežimui plytose, betone ir akmenyje, taip pat kirtimo darbams.
ENF002-1

Elektros energijos tiekimas
Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tik su vienfaze kintamaja srove. Visi įrenginiai turi dvigubą izoliaciją, kaip reikalauja Europos standartas, todėl juos galima jungti į elektros lizdą neįžemintus.
ENG905-1

Triukšmas
Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745:

Modelis HR3200C,HR3210C

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 89 dB(A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 100 dB(A)
Paklaida (K) : 3 dB (A)

Modelis HR3210FCT

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 88 dB(A)
Garso galios lygis (L_{WA}): 99 dB(A)
Paklaida (K) : 3 dB (A)

Dėvėkite ausų apsaugas

ENG900-1

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN60745:

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas
Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 18,0 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: nukalimas
Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 12,5 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas
Vibracijos skleidimas ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K) : 1,5 m/s²

Modelis HR3210C

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas
Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: nukalimas
Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 7,5 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas
Vibracijos skleidimas ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K) : 1,5 m/s²

Modelis HR3210FCT

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas
Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 10,0 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: nukalimas
Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 8,0 m/s²
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas
Vibracijos skleidimas ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K) : 1,5 m/s²

- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinių testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.
- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ENG901-1

ISPĖJIMAS:

- Faktiškai naudojant elektrinių įrankių, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtoto dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.
- Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygomis (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Tik Europos šalims

ES atitikties deklaracija

Mes, „Makita Corporation“ bendrovė, būdami atsakingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita“ mechanizmas(-ai):

Mechanizmo paskirtis:

Rotacinis plakutkas

Modelio Nr./ tipas: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
priklauso serijinei gamybbai ir
atitinka šias Europos direktyvas:

2006/42/EC

ir yra pagamintas pagal šiuos standartus arba normatyvinius dokumentus:

EN60745

Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Europoje, kuris yra:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England (Anglija)

30.1.2009

000230


Tomoyasu Kato
Direktorius
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)

GEA010-1

Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

GEB007-7

ISPĖJIMAI DĖL SMŪGINIO GRAŽTO SAUGOS

1. Naudokite klausos apsaugines priemones. Triukšmas gali pakenkti klausui.
2. Naudokite su įrankiu pridėtą išorinę rankeną (rankenas). Nesuvadę įrankio galite susižeisti.
3. Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų užkliaudyti nematomą laidą arba savo paties laidą, laikykite elektrinius įrankius už izoliuotų paviršių. Pjovimo antgalui prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti

operatorių.

4. Užsidėkite kietą galvos apdangalą (apsauginių šalmą), apsauginius akinius ir (arba) veido skydelį. Iprastiniai akiniai ar akiniai nuo saulės NERA apsauginiai akiniai. Taip pat primygintinai rekomenduojama užsidėti kaukę, saugančią nuo dulkių, ir pirštines su storu pamušalu.
5. Prieš pradédami dirbtį įsitikinkite, kad grąžtas tinkamai įtvirtintas.
6. Iprastai naudojant įrankį, jis vibruso. Varžtai gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo arba nelaimingo atsitikimo priežastimi. Prieš pradédami dirbtį atidžiai patikrinkite, ar varžtai gerai priveržti.
7. Šaltu oru, arba jei įrankiu nesinaudojote ilgą laiką, leiskite įrankiui šiek tiek išsilti naudodamis ji be apkrovos. Tada tepalas suminkštės. Tinkamai neįsildžius įrankio, bus sunku kalti.
8. Visuomet stovėkite tvirtai. Įsitikinkite, kad po jumis nieko néra, jei dirbate aukštai.
9. Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis.
10. Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo judamujų dalių.
11. Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
12. Dirbdami nenukreipkite veikiančio įrankio į žmones. Kalamasis grąžtas gali išlėkti ir ką nors sunkiai sužeisti.
13. Nelieskite grąžto arba šalia esančių dalių iškart po naudojimo; jie gali būti itin karštūi ir nudeginti odą.
14. Kai kurios medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesiliestumėte oda. Laikykite medžiagų tiekėjo saugos duomenimis.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠️ISPĖJIMAS:

NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igijamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisykių, taikytinų šiam gaminui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisykių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimbai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠️DĖMESIO:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Jungiklio veikimas

Pav.1

⚠️DĖMESIO:

- Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar jungiklis gerai įsijungia, o atleistas grįžta į padėtį OFF (išjungta).

Norėdami pradėti dirbtį įrankiu tiesiog paspauskite gaiduką. Norėdami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

Lempų įjungimas

Modeliu HR3210FCT

Pav.2

⚠️DĒMESIO:

- Nežiūrėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinių. Jeigu norite įjungti lempą, paspauskite spragtuką. Ji įsijungama atleidus spragtuką.

PASTABA:

- Nešvarumas nuo lempos lėšio valykite sausu audiniu. Stenkitės nesubraižyti lempos lėšio, kad nepablogėtų apšvietimas.

Greičio keitimas

Pav.3

Apsisukimus per minutę galima reguliuoti tiesiog sukant reguliavimo ratuką. Ratukas sužymėtas nuo 1 (mažiausias greitis) iki 5 (didžiausias greitis). Toliau esančioje lentelėje pateiktas santykis tarp sunumeruotų ant reguliavimo ratuko esančių nustatymų ir apsisukimų/smūgių per minutę.

Skaiciuojant reguliavimo ratuką	Apsisukimai per minutę	Smūgiai per minutę
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

⚠️DĒMESIO:

- Jeigu įrankis ilgą laiką nepertraukiamai veikia mažu greičiu, variklis bus perkrautas, ir dėl to įrankis gali blogai veikti.
- Greičio reguliavimo diską galima sukti tik iki 5 ir atgal iki 1. Nesukite jo toliau, nes gali sutrikti greičio reguliavimo funkcija.

Greitai pakeičiamo „SDS-plus” griebtuvo pakeitimasis

Modeliu HR3210FCT

Greitai pakeičiamą gražto griebtuvą galima greitai pakeisti „SDS-plus” griebtuvu.

Greitai pakeičiamo „SDS-plus” griebtuvo išėmimas

Pav.4

⚠️DĖMESIO:

- Prieš ištraukdami greitai pakeičiamą „SDS-plus” griebtuvą, ištraukite gražta.

Laikykite pakeičiamą dangtelį nykšteliu ir viduriniuoju pirštu ir traukite jį 1-osios rodyklės kryptimi. Kai pakeičiamas dangtelis patrauktas attitinkama kryptimi, prilaikykite griebtuvo dangtelį rodomuoju pirštu. Laikydami griebtuvo dangtelį ištraukite greitai pakeičiamą „SDS-plus” griebtuvą 2-osios rodyklės kryptimi.

Greitai keičiamo gražto griebtuvo įdėjimas

Pav.5

Paimkite už pakeičiamą dangtelio ir uždékite greitai pakeičiamą gražto kumštelinį griebtuvą ant įrankio ašies.

Išitinkinkite, kad greitai pakeičiamas gražto kumštelinis griebtuvas gerai pritvirtintas (atraukite jį kelis kartus).

Veikimo režimo pasirinkimas

Kalamasis grėžimas

Pav.6

Norédami gręžti betoną, mūrą ir t. t., nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties  simboliu. Naudokite gražtą su volfram-o-karbido galu.

Tlk grėžimas

Pav.7

Norédami gręžti medį, metalą arba plastikines medžiagas, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties  simboliu. Naudokite spiralinį arba medžio gražtą.

Tlk kalimas

Pav.8

Norédami atlikti nudaužymo, grandymo arba iškalimo darbus, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite veikimo režimo keitimo svirtelę, kad rodyklė būtų ties  simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir kt.

⚠️DĒMESIO:

- Nesukite greičio keitimo svirtelės, kai įrankis veikia su apkrova. Sugadinsite įrankį.
- Norédami išvengti greito režimo keitimo mechanizmo nusidėvėjimo, pakeitę režimą visada patirkrinkite, ar tiksliai nustatėte veikimo režimo keitimo svirtelę vienoje iš trijų veikimo režimo padėcių.

Sukimo momento ribotuvas

Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus pasiektas tam tikras sukimo momento lygis. Variklis

bus atjungtas nuo išvesties veleno. Taip atsitikus, gražtas liausis sukečis.

⚠️DĒMESIO:

- Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdam išjunkite įrenginį. Šitaip apsaugosite įrenginį ir jis nesusidėvés anksčiau laiko.

Indikatoriaus lemputė

Pav.9

Ijungus įrankį, užsidega žalia įjungimo indikatoriaus lemputė. Jeigu indikatoriaus lemputė neužsidega, gali būti nutrukės maitinimo laidas arba perdegusi indikatoriaus lemputė. Indikatoriaus lemputė dega, tačiau įrankis neįjungia net ir paspaudus įjungimo mygtuką; gali būti susidėvėjė angliniai šepetėliai, perdegusi indikacinię lemputę, sugedęs variklis arba neveikia „ON/OFF“ (įjungimo/išjungimo) jungiklis. Maždaug po 8 darbo valandų variklis automatiškai išsijungs.

SURINKIMAS

⚠️DĒMESIO:

- Prieš taisydami įrenginį visada patirkrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Šoninė rankena

Pav.10

⚠️DĒMESIO:

- Šoninę rankeną naudokite, norédami saugiai atlikti betono, mūro ir kt. grėžimo darbus.

Šoninė rankena gali būti pasukama į bet kurią pusę, todėl įrankį patogu laikyti bet kokioje padėtyje. Atlaisvinkite šoninę rankeną, sukdami ją prieš laikrojo rodyklę, pasukite ją į norimą padėtį, po to priveržkite ją, sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

Gražto įdėjimas ir išėmimas

Pav.11

Nuvalykite antgalio jungiamajį galą ir, prieš įdėdami, patepkite ji tepalu.

Ikiškite antgalį į įrankį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol jis užsifikuos.

Pav.12

Jeigu antgalio įkišti negalite, ištraukite jį. Porą kartų patraukite kumštelinio griebtuvo gaubtą. Po to vėl įkiškite antgalį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol jis užsifikuos.

Įdėj, visada patirkrinkite, ar gražtas įdėtas tvirtai, pabandydami jį ištraukti.

Norédami ištraukti gražtą, atitraukite kumštelinio griebtuvo gaubtą iki galo žemyn ir ištraukite gražtą.

Pav.13

Kampinis grėžimas (nudaužymo, grandymo arba griovimo darbams atlilti)

Pav.14

Grąžtą galima pritvirtinti, pakreipus jį 24 skirtingais kampais. Norėdami pakeisti grąžto įtaisymo kampą, nuspauskite fiksuojamajį mygtuką ir pasukite keitimo svirtelę taip, kad rodyklė būtų ties simboliu. Pasukite grąžtą norimą kampu.

Nuspauskite fisuojamajį mygtuką ir pasukite keitimo svirtelę taip, kad rodyklė būtų ties simboliu. Patikrinkite, ar grąžtas idėtas tvirtai, pabandydami jį ištrauktą.

Gylio ribotuvas

Pav.15

Gylio matuoklis yra patogus, kai reikia gręžti vienodo gylio skyles. Atlaisvinkite suveržimo varžtą ir pareguliuokite gylio matuoklį norimam gyliai. Pareguliuavę, tvirtai užveržkite suveržimo varžtą.

PASTABA:

- Gylio matuoklio negalima naudoti padėtyje, kurioje jis atsitrenkia į pavaros/variklio korpusą.

Maišelis dulkėms rinkti

Pav.16

Dulkų rinktuvas skirtas tam, kad dulkės nekristų ant įrenginio ir jūsų, kai dirbate grąžtą iškélé virš galvos. Prie galvutės pritvirtinkite dulkį maišeli. Žemauja nurodyti galvučių, prie kurių galima pritvirtinti dulkį maišeli, dydžiai.

	Gražto skersmuo
Dulkų surinkimo indas 5	6 mm - 14,5 mm
Dulkų surinkimo indas 9	12 mm - 16 mm

006406

NAUDOJIMAS

⚠️ DĖMESIO:

- Darbo metu visada tvirtai laikykite įrankį už šoninės (papildoma rankena) ir pagrindinės rankenos.

Kalamasis grėžimas

Pav.17

Nustatykite veikimo režimo keitimo svirtelę ties simboliu.

Pridėkite grąžtą prie tos vietas, kuriuo grešite skyly, ir nuspauskite gaiduką. Nenaudokite jégos su įrankiu. Nestiprus spaudimas duoda geriausius rezultatus. Laikykite įrankį šioje padėtyje ir saugokite, kad nenuslystų nuo skylys.

Nespauskite stipriau, kai skyly prisipildo nuolaužomis ir dalelėmis. Vietoje to truputį palaikykite įrankį tuščia eiga, tada dalinai ištraukite grąžtą iš skylys. Pakartojus tai keletą kartų, skyly bus išvalyta ir bus galima toliau grėžti.

⚠️ DĒMESIO:

- Kai grąžtas pradeda skverbtis į betoną arba jis atsitrenkia į betone esančią armatūrą, įrankis gali

būti pavojingai atmetas (atoveiksmis). Išlaikykite gerą pusiausvyrą ir saugiai remkites kojomis, tvirtai abejomis rankomis laikydami įrankį, kad išvengtumėte pavojingo atoveiksmio.

Išpūtimo kriausė (pasirenkamas priedas)

Pav.18

Išgręžus skyly naudokite išpūtimo kriausę dulkėms iš skylys išvalyti.

Skėlimas/ nuodegų šalinimas / ardymas

Pav.19

Nustatykite veikimo režimo keitimo svirtelę ties simboliu.

VISUOMET tvirtai laikykite įrankį abiejomis rankomis. Ijunkite įrankį ir nesmarkiai spauskite, kad jis nešokinėtų nevaldomas. Jeigu įrankį spausite labai smarkiai, darbo našumas dėl to nepadidės.

Grėžimas į medį arba metalą

Pav.20

Pav.21

Pav.22

Modeliams HR3200C, HR3210C

Naudokités pasirenkamuoju gražto kumštelinio griebtuvo komplektu. Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, skyriuje „Gražto įtaisymas arba išémimas“.

Svirtelę, su kuria keičiamas veikimo režimas, nustatykite taip, kad rodyklė būtų ties simboliu.

Modeliui HR3210FCT

Naudokite standartinį greitai pakeičiamą gražto griebtuvą. Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, skyriuje „Greitai pakeičiamo „SDS-plus“ griebtuvo pakeitimasis“.

Laikykite žiedą ir pasukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte griebtuvo žiotis. Idėkite grąžtą į kumštelinį griebtuvą tiek giliai, kiek lenda. Laikykite žiedą ir sukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad užtvintumėte griebtuvą. Jei norite išimti grąžtą, laikykite žiedą ir pasukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę.

Nustatykite veikimo režimo keitimo rankenėlę ties simboliu.

Galėsite gręžti iki 13 mm skersmens skyles metalė ir iki 32 mm skersmens skyles medyje.

⚠️ DĒMESIO:

- Jeigu ant įrenginio sumontuotas gražto kumštelinis griebtuvas, nedirbkite „grėžimo ir kalimo“ režimu. Greitai pakeičiamas gražto kumštelinis griebtuvas gali būti pažeistas.
- Per didelis įrankio spaudimas nepagreitins grėžimo. Iš tikrujų, šis spaudimas gali tik padėti pažeisti gražto galą, pabloginti įrankio darbą ir sutrumpinti jo eksploatavimo trukmę.
- Skylys grėžimą metu įrankį / gražto galą veikia didžiulė sukamoji jėga. Laikykite įrankį tvirtai ir atsargiai žiūrėkite, kada grąžtas pradės gręžti ruošini.

- Visuomet įtvirtinkite mažus ruošinius spaustuve ar panašiame laikiklyje.

Gręžimas deimantiniu šerdiniu gražtu

Jeigu naudojate deimantinius šerdinius gražtus, veikimo režimo keitimo svirtelę nustatykite į \triangle padėti, kad būtų atliekamas „tik gręžimo“ veiksmas.

⚠ DĖMESIO:

- Jeigu atliekant darbus deimantiniai šerdiniai gražtai nustatytas „gręžimo ir kalimo“ režimas, gali būti sugadintas deimantinis šerdinis gražtas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

⚠ DĒMESIO:

- Prieš apžiūrėdami ar taisydami įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba ižtrūkimų.

Tepimas

⚠ DĒMESIO:

- Ši techninė aptarnavimą turi atlikti tik firmos „Makita“ įgaliotasis techninės priežiūros centras.

Šio įrankio nereikia tepti kas valandą arba kas dieną, nes jis turi hermetišką, tepalu užpildytą tepimo sistemą. Tepkitė įrankį kiekvieną kartą pakeitę anglinius šepetelius.

Leiskite įrankiui paveikti keletą minučių, kad jis išsiltų. Išjunkite įrankį ir ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo.

Pav.23

Atsukite keturis varžtus ir nuimkite rankeną. Atkreipkite dėmesį, kad viršutiniai varžtai skiriasi nuo kitų varžų.

Pav.24

Jungtis atjungama ištraukiant.

Pav.25

Atlaivinkite du varžtus, esančius ant skriekiko dangtelio, ir nuimkite jį.

Pav.26

Sulyginkite keitimo svirtelę su simboliu \triangle , atlaivinkite penkis varžtus ir nuimkite skriekiko dangtelį.

Pav.27

⚠ DĒMESIO:

- Visada pašalinkite skriekiko dangtelį tik sulyginę keitimo svirtelę su simboliu \triangle . Niekada nenuimkite jo jéga, nesulyginę keitimo svirtelės su simboliu \triangle . Jei to nepadarysite, negalėsite įrankio vėl surinkti.

Pav.28

Padékite įrankį ant stalo, nukreipę gražto galą į viršų. Taip senas tepalas sutekės į skriekiko korpusą.

Išvalykite viduje likusį seną tepala ir pripilkite naujo (30 g). Naudokite tik autentišką „Makita“ gražtuvams skirtą tepala (papildomas priedas). Pripylus didesnį tepalo kiekį,

ne nurodyta, (maždaug 30 g), kalimo darbas gali būti netikslus arba gali sugesti įrankis. Pripilkite tik nurodytą tepalo kiekį.

⚠ DĒMESIO:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jungties arba laidų, ypač valydam i seną tepala arba montuodam rankeną.

Jei norite iš naujo surinkti įrankį, atlikite išardymo procedūrą atvirkščia tvarka.

⚠ DĒMESIO:

- Per daug neperveržkite švaistiklio gaubtelio. Jis pagamintas iš plastiko ir gali sutrukti.

Pav.29

Tvirtai prijunkite jungtį ir iš naujo sumontuokite rankeną.

⚠ DĒMESIO:

- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte jungties arba laidų, ypač valydam i seną tepala arba montuodam rankeną.

Kad gaminis būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, ji taisytį, apžiūrėti, keisti anglinius šepetelius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik tai kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PRIEDAI

⚠ DĒMESIO:

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- „SDS-Plus“ gražtai karbido galais
- Piramidinis kaltas
- Šerdinis gražtas
- Šaltkalvio kaltelis
- Deimantinis šerdinis gražtas
- Kūjo tepalas
- Nuodegų šalinimo kištukas
- Graviravimo kištukas
- Gražto griebtuvo komplektas
- Gražto griebtuvė S13
- Griebtuvo suderintuvė
- Griebtuvo raktas S13
- Gražto antgalio tepalas
- Šoninė rankena
- Gylis ribotuvė
- Išpūtimo kriaušė
- Maišelis dulkėmės rinkti
- Apsauginiai akiniai
- Plastikinis déklas

EESTI (algsed juhised)**Üldvaate selgitus**

1-1. Lülitil päästik	8-2. Muutmishoob	16-1. Tolmutops
2-1. Lamp	8-3. Lukustusnupp	18-1. Väljapuhke kolb
3-1. Regulaatorketas	9-1. Toite märgutuli (roheline)	20-1. Padruniadapter
4-1. SDS-plusi kiirvahetuspadrunk	9-2. Hoolduse märgutuli (punane)	20-2. Võtmata puuripadrun
4-2. Vahetuskate	10-1. Külgkäepide	21-1. Völl
4-3. Padruni kate	11-1. Otsaku vars	21-2. Kiirvahetataav puuripadrun
5-1. Völl	11-2. Puurimääre	21-3. Vahetuskate
5-2. Kiirvahetataav puuripadrun	12-1. Otsak	22-1. Hülls
5-3. Vahetuskate	12-2. Padruni kate	22-2. Rõngas
6-1. Lukustusnupp	13-1. Otsak	23-1. Krivid
6-2. Osuti	13-2. Padruni kate	24-1. Liitnik
6-3. Muutmishoob	14-1. Muutmishoob	25-1. Karteri korgi kate
7-1. Lukustusnupp	14-2. Lukustusnupp	25-2. Krivid
7-2. Muutmishoob	14-3. Osuti	26-1. Krivid
7-3. Osuti	15-1. Sügavuse piiraja	29-1. Liitnik
8-1. Osuti	15-2. Pitskrudi	

TEHNILISED ANDMED

Mudel		HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Suutikkus	Betoon	Volframkarbiidist otsaga otsak	32 mm	
		Südamikupuur	90 mm	
		Metall	13 mm	
		Puit	32 mm	
Ilma koormuseta kiirus (min^{-1})		315 - 630		
Löökide arv minutis		1 650 - 3 300		
Kogupikkus		398 mm	424 mm	
Netomass		4,8 kg	5,2 kg	5,4 kg
Kaitseklass		II / II		

- Meie jätkuva teadus- ja arendustgevuse programmi töltu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.

- Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.

- Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003

ENE044-1

Ettenähtud kasutamine

Tööriist on ette nähtud telliste, betooni ja kivi lõökpuurimiseks, samuti ka meiseldustööde teostamiseks.

ENF002-1

Toide

Tööriista võib ühendada ainult selle andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Tööriist on vastavalt Euroopa standardile kahekordse isolatsiooniga ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusjuhtmeta pistikupessa ühendatult.

ENG905-1

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Mudel HR3200C,HR3210C

Helirõhu tase (L_{pA}) : 89 dB(A)

Helisurve tase (L_{WA}) : 100 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

ENG900-1

Mudel HR3210FCT

Helirõhu tase (L_{pA}) : 88 dB(A)

Helisurve tase (L_{WA}) : 99 dB(A)

Määramatus (K) : 3 dB(A)

Kandke körvakaitsmeid**Vibratsioon**

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud vastavalt EN60745:

Mudel HR3200C

Töörežiim: betooni lõökpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$) : 18,0 m/s²

Määramatus (K) : 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamine

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeg}$) : 12,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K) : 1,5m/s²

Mudel HR3210C

Töörežiim: betooni lõökpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$) : 10,0 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamine

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$) : 7,5 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K) : 1,5m/s²

Mudel HR3210FCT

Töörežiim: betooni lõökpuurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$) : 10,0 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamine

Vibratsiooni emissioon ($a_{h,CHeq}$) : 8,0 m/s²

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$) : 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K) : 1,5m/s²

ENG901-1

- Deklareeritud vibratsiooniemiissioni väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.
- Deklareeritud vibratsiooniemiissioni väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

⚠ HOIATUS:

- Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.
- Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

ENH101-14

Ainult Euroopa riigid

EÜ vastavusdekläratsioon

Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, et aljärgnev(ad) Makita masin(ad):

masina tähistus:

Puurvasar

mudel nr./tüüp: HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
on seeria loodang ja

vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividele:

2006/42/EC

ning on toodetud vastavalt alljärgnevatele standarditele või standardiseeritud dokumentidele:

EN60745

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse meie volitatud esindaja käes Euroopas, kelleks on:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, Inglismaa

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato

direktor

Makita korporatsioon

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAAPAN

GEA010-1

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠ HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

GBE007-7

PUURVASARA OHUTUSJUHISED

1. **Kandke kuulmiskaitseid.** Müra võib põhjustada kuulmiskadu.
2. **Kasutage lisakäepidet/pidemeid, kui need on tööriistadega kaasas.** Kontrolli puudumine võib põhjustada inimestele vigastusi.
3. **Hoidke elektritööriisti isoleeritud haardepindadest, kui töötate kohas, kus lõiketera võib saada kokkupuutesse varjatud juhtmete ja seadme enda toitejuhtmega.** Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketera võib pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektrilöögi.
4. **Kandke tugevat peakatet (kaitsekiiver), kaitseprill ja/või näokatet.** Tavalised prillid või päikeseprillid EI OLE kaitseprillid. Eriti soovitatatakse kanda ka tolummaski ja paksult polsterdatud kindaid.
5. **Enne toimingu teostamist veenduge, et lõikeotsik on kindlalt kinnitatud.**
6. **Reeglipärasel töötamisel on ette nähtud, et tööriist tekib vibratsiooni.** Kruvid võivad

- hõlpsasti logisema hakata, põhjustades purunemise või õnnetuse. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt kruvide pingutust.
7. Külma ilmaga või siis, kui tööriista ei ole kaua aega kasutatud, laske tööriistal mõnda aega soojeneda, käitudes seda ilma koormuseta. See vabastab ölitamise. Ilma õige soojenemiseta on lõökrežiimil töötamine raskendatud.
 8. Veenduge alati, et omaksite kindlat toetuspinda. Kui töötate körguses, siis jälgige, et teist allpool ei viibiks inimesi.
 9. Hoidke tööriista kindlast kahe käega.
 10. Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
 11. Ärge jätke tööriista käima. Käivitage tööriist ainult siis, kui hoiate seda käes.
 12. Ärge suunake töötavat tööriista töötamispirkonnas viibijatele. Löikeotsik võib välja lennata ja kedagi tõsiselt vigastada.
 13. Ärge puudutage löikeotsikut ega selle läheduses paiknevaid osi vahetult pärast tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletushaavu.
 14. Mõned materjalid võivad sisalda mürkiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu sissehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠HOIATUS:

ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgmist. **VALE KASUTUS** või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

⚠HOIATUS:

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Lülitit funktsioneerimine

Joon.1

⚠HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitit päästik funksioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

Tööriista töölülitamiseks on vaja lihtsalt lülitit päästikut tõmmata. Seiskamiseks vabastage lülitit päästik.

Lampide süütamine

Mudelile HR3210FCT

Joon.2

⚠HOIATUS:

- Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusalikat. Vajutage lambi süütamiseks päästikut. Vabastage päästik lambi kustutamiseks.

MÄRKUS:

- Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral võib valgustus väheneda.

Kiiruse muutmine

Joon.3

Pöördeid ja lõöke minutis saab reguleerida regulaatorkettaga. Ketta on märgised 1-st (madalaim kiirus) 5-ni (täiskiirus).

Alltoodud tabelis on esitatud seosed regulaatorkettal olevate numbrite ja minutis tehtavate pöörete/löökide arvu vahel.

Regulaatorkettal olev number	Pöörete arv minutis	Löökide arv minutis
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

⚠HOIATUS:

- Kui tööriista kaua aega katkestamatult madalal kiirusel kasutatakse, tekib mootori ülekoormus, mis põhjustab tööriista törkeid.
- Kiiruseregulaatorit saab keerata ainult numbrini 5 ja tagasi numbrini 1. Ärge kiiruseregulaatorit jõuga üle 5 või 1 keerata püütke, sest vastasel korral ei pruugi kiiruse reguleerimise funktsioon enam töötada.

SDS-plusi kiirvahetuspadrundi vahetamine

Mudelile HR3210FCT

Kiirvahetataava puuripadrundi saab hõlpsasti vahetada SDS-plusi kiirvahetuspadrungi.

SDS-plusi kiirvahetuspadrundi eemaldamine

Joon.4

⚠HOIATUS:

- Enne SDS-plusi kiirvahetataava padrundi eemaldamist eemaldage alati otsak.

Hoidke pöidla ja keskmise sõrmega vahetatavat katet ning tömmake seda 1. noole suunas. Samal ajal hoidke nimetissõrmega padrunikatet. Sel viisil padrunikatet hoides tömmake 2. noole suunas välja SDS-plusi kiirvahetatav padrun.

Kiirvahetatava puuripadrungi kinnitamine

Joon.5

Haarake vahetavat kate ja asetage kiirvahetatav puuripadrung tööriista völliile.

Kontrollige kiirvahetatava puuripadrungi kindlalt paigas olekut, tömmates seda mitu korda.

Töörežiimi valimine

Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga

Joon.6

Betooni, müürilise jms puurimiseks vajutage lukustusnupp all ja keerake vahetushooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage volframkarbiidotsaga otsakuid.

Ainult pöörlemisfunktsioon

Joon.7

Puidu, metalli või plastmassi puurimiseks vajutage lukustusnupp all ja keerake vahetushooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage keerdpuuri või puidupuuri.

Ainult haamrifunktsioon

Joon.8

Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutustöödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Kasutage piiktera, kümmeislit, pealiskihi meislit jne.

⚠ HOIATUS:

- Ärge pöörake muutmishooba siis, kui tööriist koormatult töötab. See kahjustab tööriista.
- Režiimimuutmise meehanismi kiire kulumise välitmiseks veenduge, et vahetushoob oleks alati korralikult ühes kolmest töörežiimi asendist.

Väändemomendi piirik

Väändemomendi piirik rakendub teatava väändemomendi taseme saavutamisel. Mootor lahutatakse ülekandevölliist. Sel juhul lakkab otsak pöörlemast.

⚠ HOIATUS:

- Niipea, kui väändemomendi piirik rakendub, lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida tööriista enneaegset kuluminist.

Märgutuli

Joon.9

Tööriista ühendamisel vooluvörku süttib rohelise toite märgutuli. Kui märgutuli ei sütt, on toitejuhe või kontroller võib-olla defektne. Kui märgutuli põleb, kuid tööriist ei käivitu, ehkki on sisse lülitatud, on süsiharjad võib-olla kulunud või kontroller, mootor või toitelülitி on defektne. Kui süsiharjad on peaegu lõpuni kulunud, süttib punane hoolduse märgutuli, andes märku vajadusest hoolduse järel. Pärast umbes 8-tunnist kasutamist lülitub mootor automaatselt välja.

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati enne tööriistal mingite tööde teostamist hoolet selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Külgkäepide

Joon.10

⚠ HOIATUS:

- Betooni, müürilise jms puurimisel kasutage tööohutuse tagamiseks alati külgkäepidet.

Külgkäepidet saab pöörata kummalegi küljele, võimaldades tööriista hõlpsat käsitsimest igas asendis. Keerake külgkäepide vastupäeva lahti ja pöörake see soovitud asendisse, seejärel keerake see päripäeva kinni.

Otsaku paigaldamine või eemaldamine

Joon.11

Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke sellele puurimäret.

Pange otsak tööriista sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see fikseerub.

Joon.12

Kui otsakut ei õnnestu sisse suruda, siis eemaldage see. Tömmake padruni katet paar korda alla. Seejärel pange otsak uuesti sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see fikseerub.

Pärast paigaldamist veenduge alati, et otsak on kindlalt paigas, proovides seda välja tömmata.

Otsaku eemaldamiseks tömmake padruni kate lõpuni alla ja tömmake otsak välja.

Joon.13

Otsaku kaldenurk (täksimisel, pealiskihi eemaldamisel või lammutustöödel)

Joon.14

Otsaku saab fikseerida 24 erineva nurga all. Otsaku nurga muutmiseks vajutage lukustusnupp alla ja pöörake vahetushooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Seadke otsak soovitud nurga alla.

Vajutage lukustusnupp alla ja keerake muutmishooba nii, et osuti näitaks sümbolile . Seejärel veenduge, et otsak on kindlalt paigas, proovides seda pisut keerata.

Sügavuse piiraja

Joon.15

Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse sügavusega aukude puurimiseks. Lõdvendage pitskruvi ja reguleerige sügavuse piiraja soovitud sügavusele. Pärast reguleerimist keerake pitskruvi korralikult kinni.

MÄRKUS:

- Sügavuse piirajat ei tohi kasutada asendis, kus see puutub vastu ülekandeajami või mootori korput.

Tolmutops

Joon.16

Ülespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et vältida tolmu langemist tööriistale ja kasutajale. Kinnitage tolmutops joonisel näidatud viisil otsaku külge. Tolmutopsi saab kinnitada järgmise surusega otsakutele.

	Otsaku läbimõõt
Tolmutops nr 5	6 mm - 14,5 mm
Tolmutops nr 9	12 mm - 16 mm

006406

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

⚠HOIATUS:

- Kasutage alati külkgäepidet (abikäepide) ning hoidke tööriista töö ajal kindlalt nii külkgäepidemest kui lülitiga käepidemest.

Löökpuurimise režiim

Joon.17

Seadke muutmishoob sümbolile

Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tömmake siis lülitü päästikut. Ärge tööriista jõuga tagant sundige. Parimad tulemused saavutatakse kerge survega. Hoidke töörist õiges asendis ning vältige selle august väljalibisemist.

Ärge rakendage lisajöudu, kui auk ummistub laastude või osakestega. Selle asemel laske tööristal käia tühikäigul, siis eemaldage otsak osaliselt august. Korrates seda tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja võite jätkata tavapärase puurimisega.

⚠HOIATUS:

- Kui otsak hakkab betooni läbistama või põrkab vastu betooni sarrust, võib töörist anda ohtliku tagasilöögi. Ohtliku tagasilöögi vältimeks toetuge tasakaalu hoides kindlalt jalgadele ning hoidke tööriista tugevasti mõlema käega.

Väljapuhke kolb (lisatarvik)

Joon.18

Kui auk on valmis puuritud kasutage väljapuhke kolbi, et auku tolmust puhastada.

Täksimine / pealiskihi eemaldamine / lammutustööd

Joon.19

Seadke muutmishoob sümbolile

Hoidke tööriista kindlalt kahe käega. Lülitage tööriistisse ja avaldage sellele kerget surve, et tööriist ei põrkuks kontrollimatult tagasi. Liiga suur surve tööriistale ei muuda tööd töhusamaks.

Puidu või metalli puurimine

Joon.20

Joon.21

Joon.22

Mudelitele HR3200C, HR3210C

Kasutage lisavarustusse kuuluvat puuripadrundi moodulit. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine“.

Seadke muutmisnupp nii, et osuti näitaks sümbolile

Mudelitele HR3210FCT

Kasutage standardvarustusena kiirvahetatavat puuripadrunit. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel leheküljel olevast lõigust „SDS-plusi kiirvahetuspadruni vahetamine“.

Hoidke padruniröngast käega kinni ja keerake pakkide avamiseks padruni keret vastupäeva. Paigaldage otsak padrunisse maksimaalsele sügavusele. Hoidke padruniröngast kindlalt kinni ja pingutameks keerake padruni keret päripäeva. Otsaku eemaldamiseks hoidke padruniröngas paigal ja keerake padruni keret vastupäeva.

Seadke vahetushoob sümbolile

Metalli saab puurida kuni 13 mm läbimõõduga auke ja puitu 32 mm läbimõõduga auke.

⚠HOIATUS:

- Kui tööriistale on paigaldatud kiirvahetatav puuripadrund, ärge kunagi kasutage pöörlemisfunktsiooni koos haamrifunktsiooniga. Kiirvahetatav puuripadrund võib olla kahjustatud.
- Liiga suur surve seadmele ei kiirenda puurimist. Liigne surve hoopis kahjustab puuri tippu, vähendab seadme efektiivsust ja lühendab seadme tööiga.
- Materjali läbistamisel rakendub tööriistale/otsakule väga suur väändejöud. Hoidke tööriista kindlalt ning olge tähelepanelik, kui otsak hakkab puuritavast materjalist läbi tungima.
- Väikesed töödeldavad detailid kinnitage alati kas kruustangide või sarnaste abivahenditega.

Teemant-südamikupuuri kasutamine

Teemant-südamikupuuri töötamisel seadke ainult pöörlemisfunktsiooni kasutamiseks muutmishoob alati asendisse

⚠HOIATUS:

- Kui teemant-südamikupuuri kasutada töörežiimis „pöörlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga“, võib teemant-südamikupuur puruned.

HOOLDUS

⚠HOIATUS:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja läilitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Ölitamine

⚠HOIATUS:

- Seda tööd peaks teostama ainult volitatud Makita teeninduskeskus või tehase teeninduskeskus.

See tööriist ei nõua igapäevast või tunni aja tagust määrimist, kuna see on varustatud määrdesüsteemiga. Määrite tööriista iga kord, kui vahetate süsiharjasid. Laskke tööriistal soojenemiseks mõned minutid töötada. Lülitage tööriist välja ja lahutage vooluvõrgust.

Joon.23

Keerake lahti neli kruvi ja eemaldage käepide. Pange tähele, et ülemised kruvid erinevad teistest kruvidest.

Joon.24

Ühendage liitmik lahti, tömmates seda.

Joon.25

Keerake lahti karteri otsakukate ja eemaldage karteri otsak.

Joon.26

Joondage vahetushoob sümboliga \triangle , keerake lahti viis kruvi ja seejärel eemaldage karteri otsak.

Joon.27

⚠HOIATUS:

- Karteri otsaku võite eemaldada ainult pärast vahetushoova joondamist sümboliga \triangle . Ärge eemaldage seda kunagi jõuga, ilma et oleksite vahetushoova joondanud sümboliga \triangle . Vastasel juhul ei saa te enam tööriista kokku panna.

Joon.28

Toetage tööriist lauale, suunates otsaku ülespoole. See võimaldab vanal määrdel valguda karteri korpusse.

Pühkige vana määre seest ära ja lisage värsket määret (30 g). Kasutage ainult ehtsat Makita vasaramääret (lisatarvik). Lubatust (ligikaudu 30 g) suurema koguse määrdede kasutamine võib põhjustada vale haamritööd või tööriista rikkeid. Kasutage täitmisel määret ainult ettenähtud koguses.

⚠HOIATUS:

- Olge ettevaatlik, et mitte vigastada liitmikku või voolujuhtmeid, eriti kasutatud määrdede eemaldamisel.

Tööriista kokku panemiseks järgige paigaldamise protseduuri vastupidises järjekorras.

⚠HOIATUS:

- Ärge keerake karteri korki liiga tugevasti kinni. See on valmistatud vaigust ning võib puruneda.

Joon.29

Ühendage liitmik ja seejärel paigaldage käepide tagasi.

⚠HOIATUS:

- Olge ettevaatlik, et mitte vigastada liitmikku või voolujuhtmeid, eriti käepideme paigaldamisel.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilitamiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine ja väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

TARVIKUD

⚠HOIATUS:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- SDS-Plus karbiidotsaga otsakud
- Piikter
- Südami kupuur
- Külmmeisel
- Teemant-südami kupuur
- Vasaramääre
- Pealiskihi meisel
- Soonepeitel
- Puuripadruni moodul
- Puuripadrun S13
- Padruniadapter
- Padrunivõti S13
- Puurimääre
- Külgkäepide
- Sügavuse piiraja
- Väljapuhke kolb
- Tolmutops
- Kaitseprillid
- Plastist kandekohver

РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция)

Объяснения общего плана

1-1. Курковый выключатель	8-2. Рычаг изменения	16-1. Колпак для пыли
2-1. Лампа	8-3. Кнопка блокировки	18-1. Груша для выдувки
3-1. Регулировочный диск	9-1. Индикаторная лампа включения питания (зеленая)	20-1. Переходник патрона
4-1. Быстро сменяемый патрон для SDS-plus	9-2. Лампа индикатор обслуживания (красная)	20-2. Сверлильный патрон без ключа
4-2. Сменная крышка	10-1. Боковая ручка	21-1. Шпиндель
4-3. Крышка патрона	11-1. Хвостовик биты	21-2. Быстро сменяемый сверлильный патрон
5-1. Шпиндель	11-2. Смазка биты	21-3. Сменная крышка
5-2. Быстро сменяемый сверлильный патрон	12-1. Бита	22-1. Втулка
5-3. Сменная крышка	12-2. Крышка патрона	22-2. Кольцо
6-1. Кнопка блокировки	13-1. Бита	23-1. Винты
6-2. Указатель	13-2. Крышка патрона	24-1. Разъем
6-3. Рычаг изменения	14-1. Рычаг изменения	25-1. Кожух крышки ручки
7-1. Кнопка блокировки	14-2. Кнопка блокировки	25-2. Винты
7-2. Рычаг изменения	14-3. Указатель	26-1. Винты
7-3. Указатель	15-1. Глубиномер	29-1. Разъем
8-1. Указатель	15-2. Винт зажима	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		HR3200C	HR3210C	HR3210FCT
Производительность	Бетон	Долото с наконечником из сплава карбида вольфрама	32 мм	
		Колонковое долото	90 мм	
		Сталь	13 мм	
		Дерево	32 мм	
Число оборотов без нагрузки (мин ⁻¹)		315 - 630		
Ударов в минуту		1 650 - 3 300		
Общая длина		398 мм		424 мм
Вес нетто		4,8 кг	5,2 кг	5,4 кг
Класс безопасности		I/II		

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

Назначение

Данный инструмент предназначен для ударного сверления кирпича, бетона и камня, а также для долблевания.

ENE044-1

ENG905-1

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. В соответствии с европейским стандартом данный инструмент имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без провода заземления.

ENF002-1

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Модель HR3200C,HR3210C

Уровень звукового давления (L_{pA}): 89 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 100 дБ(A)
Погрешность (K): 3 дБ(A)

Модель HR3210FCT

Уровень звукового давления (L_{pA}): 88 дБ (A)
Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 99 дБ(A)
Погрешность (K): 3 дБ(A)

Используйте средства защиты слуха

предварительных оценок воздействия.

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Модель HR3200C

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 18,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: рубка зубилом

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 12,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR3210C

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 10,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: рубка зубилом

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 7,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR3210FCT

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 10,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: рубка зубилом

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 8,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

- Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.
- Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости способа применения инструмента.
- Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС

Makita Corporation, являясь ответственным производителем, заявляет, что следующие устройства Makita:

Обозначение устройства:

Перфоратор

Модель/Тип: HR3200C, HR3210C, HR3210FCT

являются серийными изделиями и

Соответствует следующим директивам ЕС:
2006/42/EC

И изготовлены в соответствии со следующими стандартами или нормативными документами:

EN60745

Техническая документация хранится у официального представителя в Европе:

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30.1.2009

000230

Tomoyasu Kato (Томояшу Като)

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

GEB007-7

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕРФОРатором

1. Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
2. Используйте дополнительную ручку (если входит в комплект инструмента). Утрата контроля над инструментом может привести к травме.
3. Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
4. Надевайте защитную каску, защитные очки и/или защитную маску. Обычные или солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками. Также настоятельно рекомендуется надевать противопылевой респиратор и перчатки с толстыми подкладками.
5. Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении биты.
6. При нормальной эксплуатации инструмент может вибрировать. Винты могут раскрутиться, что приведет к поломке или несчастному случаю. Перед эксплуатацией тщательно проверяйте затяжку винтов.
7. В холодную погоду, или если инструмент не использовался в течение длительного периода времени, дайте инструменту немного прогреться, включив его без нагрузки. Это размягчит смазку. Без надлежащего прогрева ударное действие будет затруднено.
8. При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение.
При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
9. Крепко держите инструмент обеими руками.
10. Руки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей.

11. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
12. При выполнении работ не направляйте инструмент на кого-либо, находящегося в месте выполнения работ. Бита может выскочить и привести к травме других людей.
13. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите или к деталям в непосредственной близости от нее. Бита может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
14. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Действие переключения

Рис.1

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "Выкл", если его отпустить.

Для запуска инструмента просто нажмите триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

Включение ламп Для модели HR3210FCT

Рис.2

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Для включения лампы нажмите на триггерный переключатель. Отпустите переключатель для выключения лампы.

Примечание:

- Используйте сухую ткань для очистки грязи с линзы лампы. Следите за тем, чтобы не поцарапать линзу лампы, так как это может уменьшить освещение.

Изменение скорости

Рис.3

Количество оборотов и ударов в минуту можно установить поворотом регулировочного диска. Диск снабжен метками - от 1 (самая низкая скорость) до 5 (максимальная скорость).

Ниже приведена таблица, на которой указано соотношение между числовыми метками на регулировочном диске и количеством оборотов/ударов в минуту.

Число на регулировочном диске	Оборотов в минуту	Ударов в минуту
5	630	3 300
4	590	3 100
3	480	2 500
2	370	1 900
1	315	1 650

008550

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Если инструментом пользоваться непрерывно на низкой скорости в течение продолжительного времени, двигатель будет перегружен, и это приведет к поломке инструмента.
- Диск регулировки скорости можно поворачивать только до цифры 5 и обратно до 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, так как функция регулировки скорости может выйти из строя.

Замена быстро сменяемого патрона для SDS-plus

Для модели HR3210FCT

Быстро сменяемый патрон для SDS-plus можно легко поменять на быстро сменяемый сверлильный патрон.

Снятие быстро сменяемого патрона для SDS-plus

Рис.4

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед тем, как снять быстро съемный патрон для SDS-plus, обязательно извлеките сверло.

Удерживая крышку замены большим и средним

пальцами, подайте ее в направлении, указанном стрелкой 1. Установив крышку замены в указанное положение, удерживайте крышку патрона указательным пальцем. Удерживая крышку патрона таким образом, одним движением подайте быстросъемный патрон для SDS-plus в направлении, указанном стрелкой 2.

Крепление быстро сменяемого сверлильного патрона

Рис.5

Возмитесь за крышку замены и установите быстросъемный сверлильный патрон на сверлильный шпиндель.

Убедитесь в том, что быстросъемный сверлильный патрон зафиксирован, для чего потяните за него несколько раз.

Выбор режима действия

Вращение с ударным действием

Рис.6

Для сверления бетона, кирпича и т.п. нажмите кнопку фиксации и поверните рычаг переключения в положение . Используйте сверло с наконечником из карбида вольфрама.

Только вращение

Рис.7

Для сверления дерева, металла или пластика нажмите кнопку фиксации и поверните рычаг переключения в положение . Используйте спиральное сверло или сверло по дереву.

Только ударное действие

Рис.8

Для операций расщепления, скобления или разрушения нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения так, чтобы стрелка указывала на символ . Воспользуйтесь пирамидальным долотом, скларным зубилом, зубилом для скобления и т.д.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Не вращайте рычаг переключения, когда инструмент работает под нагрузкой. Это приведет к повреждению инструмента.
- Во избежание ускоренного износа механизма переключения режима его рычаг всегда должен быть установлен строго в одно из трех рабочих положений.

Ограничитель крутящего момента

Ограничитель крутящего момента срабатывает при достижении определенного уровня крутящего момента. Двигатель отключится от выходного вала. Если это произойдет, бита перестанет вращаться.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Как только включится ограничитель крутящего момента, немедленно отключите инструмент. Это поможет предотвратить преждевременный износ инструмента.

Индикаторная лампа

Рис.9

Зелёная индикаторная лампа включения электропитания загорается при включении инструмента в розетку. Если индикаторная лампа не загорается, это может быть связано с неисправностью шнура электропитания или контроллера. Если индикаторная лампа загорается, но инструмент не включается даже при его включении, это может указывать на износ угольных щеток, неисправность в контроллере, двигателе или выключателе ON/OFF. Красная сервисная индикаторная лампа загорается при почти полном износе угольных щеток, указывая на то, что инструмент требует проведения техобслуживания. Двигатель автоматически отключится после около 8 часов работы.

МОНТАЖ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Боковая ручка

Рис.10

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Всегда пользуйтесь боковой рукояткой для обеспечения безопасной работы при сверлении в бетоне, камне и т.д.

Боковая рукоятка может поворачиваться в любую сторону, что упрощает использование инструмента во всех положениях. Ослабьте крепление боковой рукоятки, повернув ее против часовой стрелки, затем установите ее в нужное положение и закрепите путем поворота рукоятки по часовой стрелке.

Установка или снятие биты

Рис.11

Очистите хвостовик биты и нанесите смазку для бит перед ее установкой.

Вставьте биту в инструмент. Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено скрепление.

Рис.12

Если не удается при нажиме вставить биту, выньте ее из инструмента. Несколько раз нажмите вниз крышку патрона. Затем снова вставьте биту. Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено скрепление.

После установки всегда проверяйте надежность крепления биты, попытайтесь вытащить ее.

Чтобы удалить биту, нажмите вниз на крышку патрона и вытащите биту.

Рис.13

Угол биты (при расщеплении, скоблении или разрушении)

Рис.14

Сверло (резец) можно закрепить под 24 различными углами. Для изменения угла установки сверла (резца) нажмите кнопку фиксации и поверните рычаг переключения таким образом, чтобы указатель располагался напротив символа . Поверните сверло на необходимый угол.

Нажмите кнопку блокировки и поверните рычаг переключения, чтобы стрелка указывала на символ . После этого проверьте надежность крепления биты на месте, немного повернув ее.

Глубиномер

Рис.15

Глубиномер удобен при сверлении отверстий одинаковой глубины. Ослабьте зажимной винт и установите глубиномер на нужную глубину. После регулировки крепко затяните зажимной винт.

Примечание:

- Глубиномер нельзя использовать в месте, где глубиномер ударяется о корпус редуктора/двигателя.

Колпак для пыли

Рис.16

Используйте колпак для пыли для предотвращения падения пыли на инструмент и на Вас при выполнении сверления над головой. Прикрепите колпак для пыли к бите, как показано на рисунке. Размер бит, к которым можно прикрепить колпак для пыли, следующий.

	Диаметр биты
Пылезащитная манжета 5	6 мм - 14,5 мм
Пылезащитная манжета 9	12 мм - 16 мм

006406

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Всегда пользуйтесь боковой рукояткой (вспомогательной ручкой) и при работе крепко держите инструмент и за боковую рукоятку, и за ручку переключения.

Сверление с ударным действием

Рис.17

Переведите рычаг переключения в положение символа .

Расположите биту в желаемом положении в отверстии, затем нажмите триггерный переключатель. Не прилагайте к инструменту усилий. Легкое давление дает лучшие результаты. Держите инструмент в рабочем положении и следите за тем, чтобы он не выскальзывал из отверстия.

Не применяйте дополнительное давление, когда

отверстие засорится щепками или частицами. Вместо этого, включите инструмент на холостом ходу, затем постепенно выньте сверло из отверстия. Если эту процедуру проделать несколько раз, отверстие очистится, и можно будет возобновить обычное сверление.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Когда бита начнет пробиваться сквозь бетон или наткнется на стержневую арматуру в бетоне, инструмент может опасно среагировать. Соблюдайте хороший баланс и безопасную стойку, крепко удерживая инструмент обеими руками для предотвращения опасной реакции.

Груша для продувки (дополнительная принадлежность)

Рис.18

После сверления отверстия воспользуйтесь грушей для продувки, чтобы вынуть пыль из отверстия.

Расщепление/Скобление/Разрушение

Рис.19

Переведите рычаг переключения в положение символа

Держите инструмент крепко обеими руками. Включите инструмент и немного надавите на него, чтобы предотвратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.

Сверление дерева или металла

Рис.20

Рис.21

Рис.22

Для модели HR3200C,HR3210C

Используйте дополнительный сверлильный патрон. При его установке, см. параграф "Установка или снятие биты" на предыдущей странице.

Переведите рычаг переключения в такое положение, в котором стрелка будет указывать на символ

Для модели HR3210FCT

Используйте быстро сменяемый сверлильный патрон как стандартное оборудование. При его установке, см. параграф "Замена быстро сменяемого сверлильного патрона для SDS-plus" на предыдущей странице.

Удерживайте кольцо и поверните втулку против часовой стрелки для освобождения купачков зажимного патрона. Вставьте биту в зажимной патрон как можно глубже. Крепко удерживая кольцо, поверните втулку по часовой стрелке для затяжки зажимного патрона.

Для снятия биты удерживайте кольцо и поверните втулку против часовой стрелки.

Установите рычаг переключения в положение

Вы можете просверлить отверстие диаметром до 13 мм в металле и до 32 мм в дереве.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Запрещается использовать режим сверления с перфорацией, если на инструменте установлен быстросъемный зажимной патрон. Это может привести к поломке быстросъемного зажимного патрона.
- Чрезмерное нажатие на инструмент не ускорит сверление. На самом деле, чрезмерное давление только повредит наконечник Вашего сверла, снизит производительность инструмента и сократит срок его службы.
- Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, на инструмент/биту воздействует значительное усилие. Крепко удерживайте инструмент и будьте осторожны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь.
- Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве.

Сверление колонковым алмазным долотом

При сверлении колонковым алмазным долотом всегда переведите рычаг переключения в положение

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Если выполнять сверление колонковым алмазным долотом с использованием "вращения с ударным действием", колонковое алмазное долото можно повредить.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Смазка

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Эту процедуру обслуживания следует выполнять только в уполномоченных сервис-центрах Makita или в мастерских предприятия-изготовителя.

Этот инструмент не требует выполнения периодической или ежедневной смазки, так как он оснащен встроенной системой консистентной смазки. Смазывайте инструмент каждый раз при замене угольных щеток.

Включите инструмент на несколько минут, чтобы он прогрелся. Отключите инструмент и выньте штекер из розетки питания.

Рис.23

Открутите четыре винта и снимите ручку. Обратите внимание на то, что верхние винты отличаются от других винтов.

Рис.24

Отсоедините две клеммы (белую и черную), потянув за них.

Рис.25

Ослабьте два винта на крышке кривошипа и снимите ее.

Рис.26

Совместите рычаг переключения с символом Δ , ослабьте пять винтов, а затем снимите крышку кривошипа.

Рис.27

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Всегда снимайте крышку кривошипа только после того, как совместите рычаг переключения с символом Δ . Никогда не снимайте крышку, прилагая к ней усилие, если рычаг переключения с символом Δ не совмещен. В противном случае повторная сборка будет невозможна.

Рис.28

Положите инструмент на стол насадкой вверх. При этом старая смазка соберется внутри корпуса кривошипа.

Удалите старую смазку внутри ручки и замените ее свежей смазкой (30 г.). Используйте только смазку для молотка компании Makita (дополнительная принадлежность). Использование для заполнения излишнего количества смазки по сравнению с указанным (приблизительно 30 г.) может привести к неправильному функционированию ударного устройства или к отказу инструмента. Используйте для заполнения только указанное количество смазки.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем и выводы проводов при удалении старой смазки.

Для сборки инструмента выполните процедуру разборки в обратном порядке.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- При установке крышки ручки не затягивайте винты слишком сильно. Это может привести к поломке, так как крышка изготовлена из полимера.

Рис.29

Надежно подключите разъем и установите ручку на место.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем и выводы проводов, особенно при установке ручки.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия, ремонт, проверка и замена угольных щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если Вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты с твердошлопавной режущей пластиной SDS-Plus
- Пирамидальное долото
- Колонковое долото
- Слесарное зубило
- Колонковое алмазное долото
- Смазка для молотка
- Зубило для скобления
- Канавочное зубило
- Сверлильный патрон
- Сверлильный патрон S13
- Переходник патрона
- Патронный ключ S13
- Смазка биты
- Боковая ручка
- Глубиномер
- Груша для продувки
- Колпак для пыли
- Защитные очки
- Пластмассовый чемодан для переноски

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

884769A987

www.makita.com